


Kulturhistorisk dokumentation/
bebyggelseinventering av riksintressen för kulturmiljövård

Rossö/Rundö

Tjärnö socken
Strömstads kommun

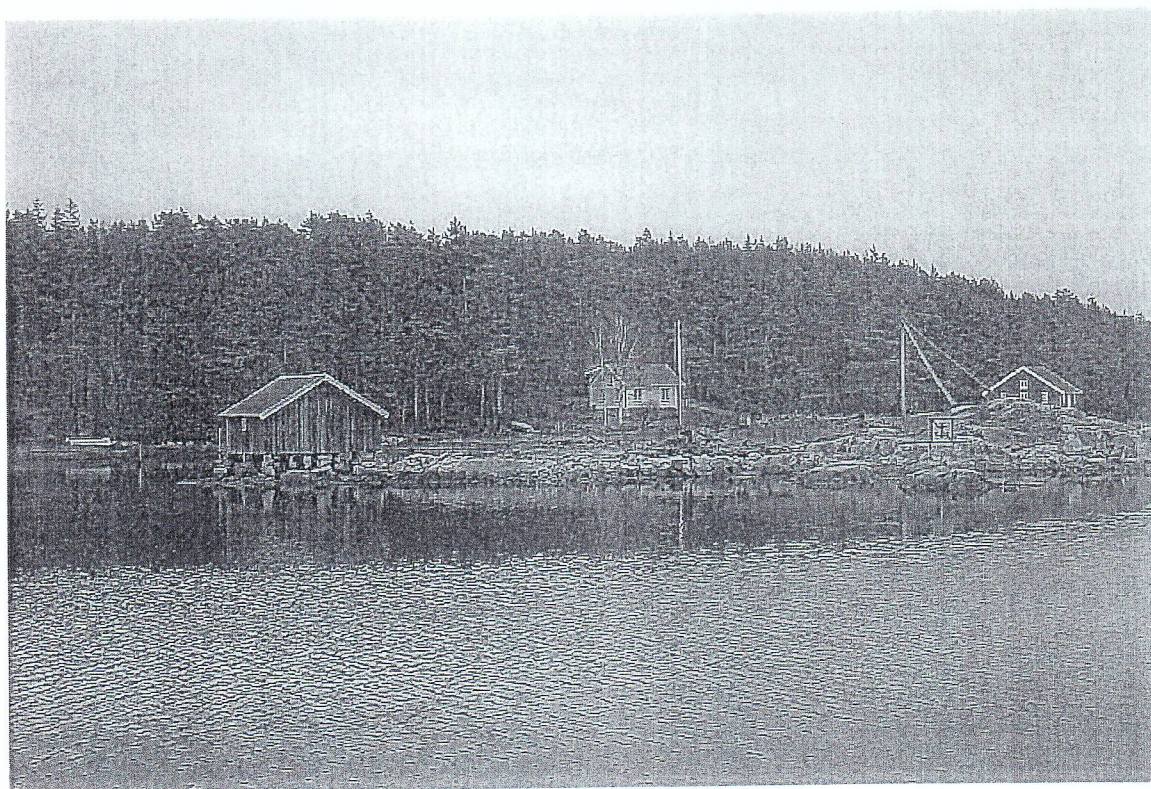

Rapport 2001:7
Lars Rydbom

Kulturhistorisk dokumentation/
bebyggelseinventering av riksintresen för kulturmiljövård

Rossö/Rundö

Tjärnö socken
Strömstads kommun

*Ur allmänt kartmaterial
från lantmäteriet
medgivande 90.80.12.
ISSN 1650-3368*

Bohusläns museum 2001:7
Lars Rydbom



Innehåll:

Inledning	2
Området.....	2
Syfte	2
Metod	4
Rossöhamn idag	4
En tillbakablick	4
Kulturhistoriska kvaliteter:	5
Kulturvärdena och framtiden:	6
Rundö	9
Från Långöbryggan till Skulten	17
Styrsholmen	26
Killingholmen/Vikarna/Karnäs	30
Liden	40
Långesand och södra Rundö	47
Höjden.....	59
Sörbo/Kroken	65
Myren	68
Litteratur:	73

Inledning

Som ett led i insamlandet av material som grund för ett kulturmiljöprogram har Bohusläns museum fått i uppdrag att dokumentera Rossö-Rundö. Arbetet med kunskapsinsamlandet inleddes under november-december 1998 men arbetet kom först att sammanställas under sommaren 2000.

Rossö-Rundö är redan idag en uttagen kulturmiljö genom att den är redovisad som riksintressemiljö för kulturmiljövård (O 44, Tjärnö socken). Den motivering och karaktärisering av miljön som är framtagen som bakgrund till riksintressemiljön är följande:

Motivering:

Kust- och skärgårdsmiljö präglad av jordbruk kombinerat med fiske där bebyggelsemiljön, trots bysplittring, har en tät karaktär till följd av ett stort antal hemmansklyvningar och en ökad satsning på fisket under 1800-talets senare hälft.

Uttryck för riksintresset:

Skärgårdslanskap med mindre öppna odlade partier. Spridd jordbruksbebyggelse på det inre av öarna samt bebyggelsekoncentration utmed gatan på Råssö. Utmed sundet friliggande magasin, bodar för hummer- och makrillfiske, bryggor och träbåtsvarv.

En djupare kunskap om miljön och dess värden har dock saknats och inventeringens syfte är därför att få fram en mer detaljerad kunskap om området. Riksintressemiljön Rossö-Rundö, som utgör det geografiska utsnitt som inventeringen berör, är i sig inget enkelt självförklarande och enhetligt område. Idén är här att vattnet, Rossösundet och de landområden som ansluter på båda sidor, fångar in de aspekter som konstituerar riksintresset i form av unik skärgårds- och jordbrukspräglad bebyggelsemiljö som kännetecknar delar av norra Bohuslän. Följaktligen är större delen av ön Rossö med Långö och Älgö ej redovisade i inventeringen. Detta skall inte uppfattas som att dessa delar med nödvändighet är mindre intressanta som enskilda byggnader eller miljöer utan att de inte ingår i det vidare funktionssammanhang som riksintressemiljön avser att spegla.



Området

Riksintressemiljön Rossö-Rundö är belägen ca en och en halv mil sydväst om Strömstad. Rossö samt omgivande öar speglar ett karaktäristiskt inomskärslandskap i Bohuslän där fiske och jordbruk levat hand i hand. Området runt Rossö-Rundö samt intilliggande Rundö och Styrsholmen är en miljö som på ett tydligt sätt visualiserar ett traditionellt kustjordbruksmiljö vid västerhavet där fisket med tiden kommit att få en betydande omfattning.

Syfte

Syftet med följande underlag är att bidra till en konkretisering av riksintresset Rossö-Rundö. Vad är miljöns karaktärsdrag och unika kännemärken och värden. Vad skall bevaras för framtiden för att inte kulturvärdena skall gå förlorade? Rapporten avses även utgöra en grund för framtida planläggning inom riksintressemiljön liksom som grund för kommunens bygglovhantering.

Riksintresseområde Rossöhamn

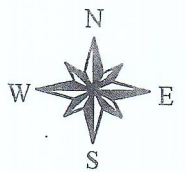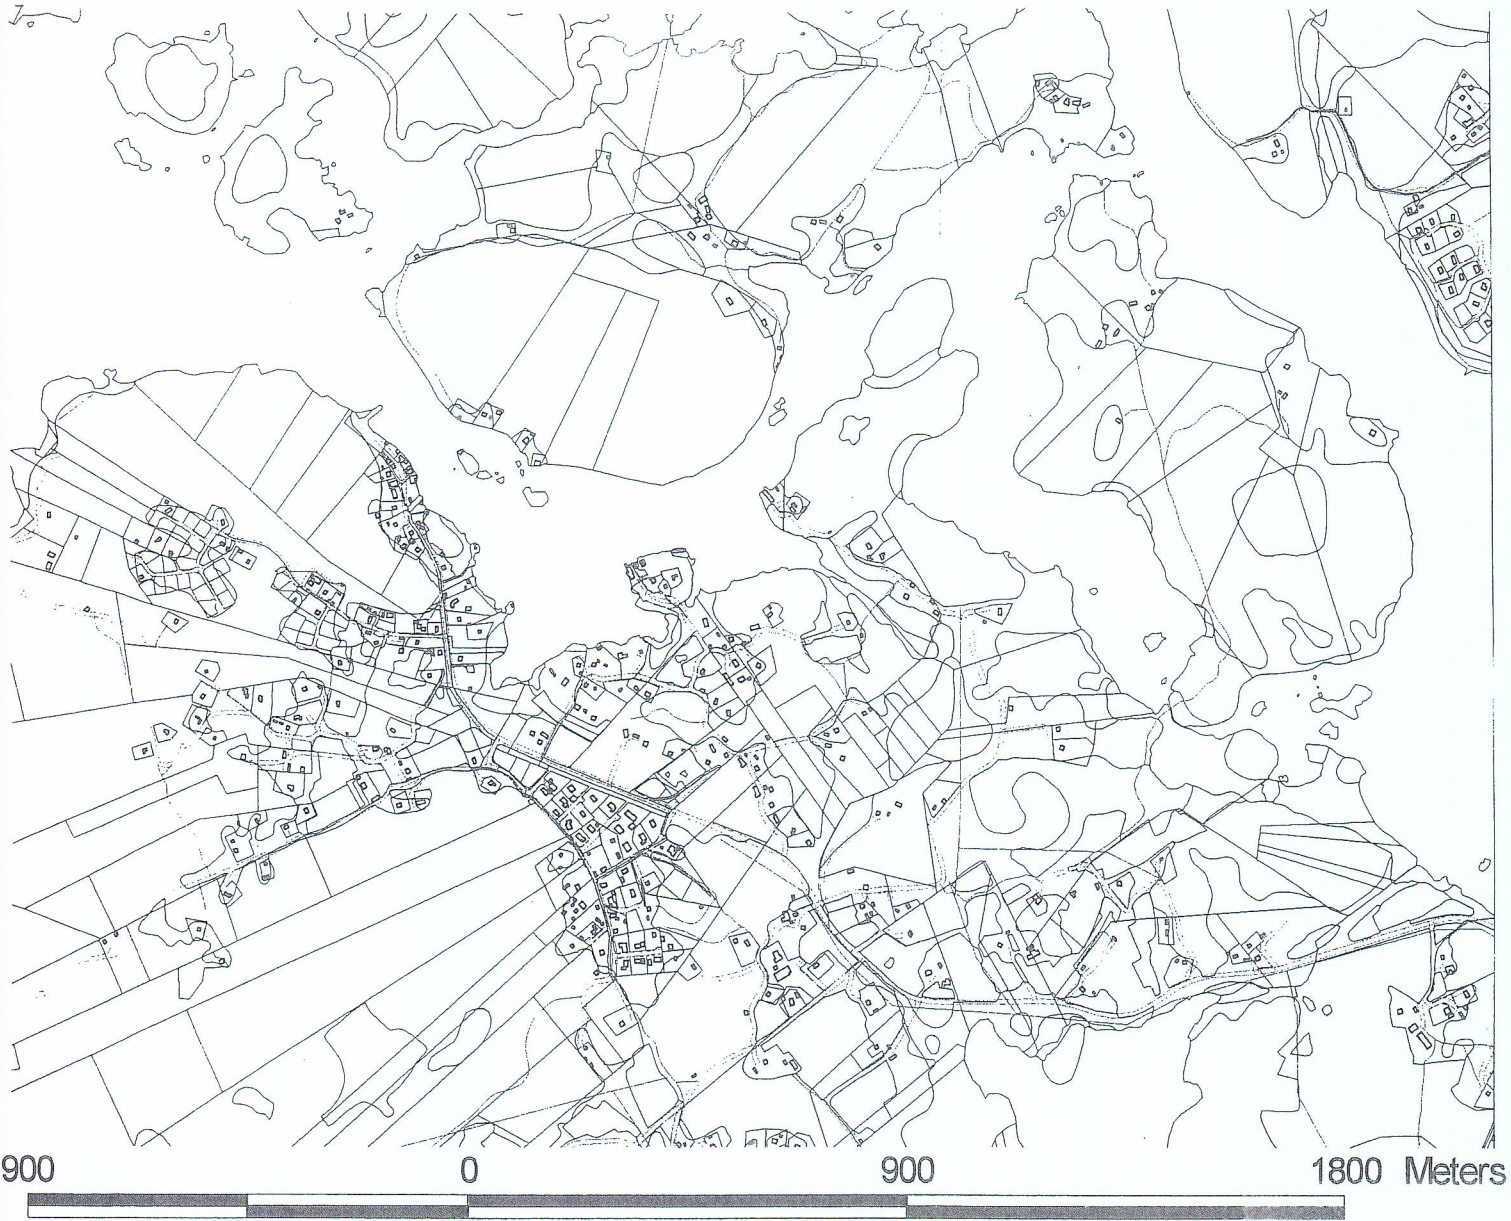

Metod

Rapporten bygger på en inventering av bebyggelsen och landskapets kulturvärden som genomfördes under december månad 1998. Vissa kompletteringar har gjorts under våren och hösten 2000. Inventeringsområdet har i stort sett rört den del som redovisats som riksintresse för kulturmiljövård, således den norra delen av Rossö inklusive Styrsholmen samt Rundö. Samtliga fastigheter inom detta område har inventerats och dokumenterats i text och foto. För att komplettera inventeringen med fastighetsspecifik kunskap skickades en enkät ut till samtliga fastighetsägare via Rossö hembygdsförening. Tyvärr har endast ett fåtal besvarat denna enkät varför en viktig del av kunskapen om husen saknas, nämligen kunskapen om dess historia, vem som byggde och vad husen står för knutna till de näringar som folk idkade då huset byggdes. Viss hjälp kring dateringen har erhållits genom bistånd av Ragnhild Ivarsson,

Rundö och Sven Eriksson, Rossö Hembygdsförening. Böckerna *"Svenska gods och gårdar -Bohuslän"* samt *"Bohuslän – bygd och folk"* har nyttjats till stöd för dateringen av enskilda byggnader.

Rossöhamn idag

Sedan början av 1900-talet har Rossö broförbindelse med fastlandet och närheten har inneburit att kommunikationen mellan tätorterna Strömstad och Tanum förenklats. Liksom i Bohusskärgården i övrigt har en kraftig avfolkning av ön skett sedan 1950-talet. De äldre husen har därefter övergått till att fungera som fritidshus. Samtidigt har kompletterande bebyggelse tillkommit, strövis i de äldre bebyggelsemiljöerna men framförallt i ett mer samlat område på Rossös och Långös mark söder om dagens landsväg. Delvis utgörs den nyuppförda bebyggelsen av permanenthus men på vissa delar av Rossö har det även byggts rena fritidshus. En camping finns idag även på västsidan av Rossö. Merparten av den nytillkomna bebyggelsen är belägen utanför det område som är uttaget som riksintresse för kulturmiljövård.

Vad gäller Rundö och Styrsholmen så har i stort sett ingen nybebyggelse tillkommit sedan mitten av 1900-talet.

Jordbrukets rationalisering har medfört att de tidigare brukade jordarna på norra Rossö/Långö har lagts i träda och detsamma har hänt på Rundö. Höga vassdungar utmed dikena på ön är idag ett vanligt inslag i landskapsbilden.

En tillbakablick

Rossö är en pedagogisk illustration till näringar och bosättningar vid kusten under olika tider samt skiftande utkomstmöjligheter.

Dagens Rossö utgör ett till stora delar ungt landskap. Stora delar av landytorna ligger lågt och utgjorde under sen järnålder grunda vikar omväxlat med många mindre öar. Fornlämningar finns på flera håll i området och som tätast i den sydvästra delen av utredningsområdet invid det som vi idag kallar Höjden där man under förhistorisk tid haft en skyddad vik som öppnar sig åt norr. Fornlämningarna i området utgörs huvudsakligen av rösen på bergen samt boplatzlämningar. I de lägre höjdnivåerna finns på vissa platser rester av tomtningar, sannolikt temporära fiskebosättningar, vilka dock sannolikt kan hänföras till medeltid.

Byarna går att som tidigast beläggas från 1391 då både Rossö samt Långö finns förtecknade i den s.k. Röde Bok, Bohusläns första skattläggningförteckning. Även Rundö (eller Rönnö, som den sannolikt borde heta enligt ortsnamnsforskningen) finns belagt i Röde bok men är under 1500-talet en ödegård för att åter brukas under 1600-talet (Framme s 255) som enskilt hemman under i skriftligt material under slutet av 1500-talet. Långö i sin tur består av två gårdar under 1390-talet, varav en ödeläggs och ej åter tas i bruk.

Det agrara landskapet på Rossö utmärker sig genom sina klart avläsbara husklungor belägna på mindre höjder eller kanten av större bergspartier. Hemmansnamnen Rossö, Långö samt Älgö vittnar, såsom framgått tidigare, om att det här rör sig om flera öar trots att de ligger samman idag. Även om de kanske inte varit öar i egentlig mening under lång tid har säkert de blöta lerjordarna skapat en skiljelinje som gjort att de mentalt upplevts som öar även in på 1900-talet och det moderna vägnätets tillkomst. Samfärdseln i äldre tid har dessutom sannolikt i stor utsträckning skett per båt. Som helhet är området kring Rossöhamn ett välbevarat tidskede där den tidigare grunda innerfjordskaraktären alltså är avläsbar i landskapet och där dess vikar övergått till att bli gårdarnas ängs- och åkermark.

Byarna Rossö, Långö, Älgö och Rundö finns samtliga belagda i kartor under 1800-talets första hälft.

Så sent som under första hälften av 1800-talet var byarna mycket tydligt urskiljbara från den omgivande marken. Rossö bestod av tre större tydliga enheter; Innegård, Uppegård och Östegård om ½ mantal Skatte vardera. Långön om 1 mantal Skatte var, fram till 1835-36 när laga skifte hölls i byn, samlat i en enhet, den s k *Långötomten*, och Rundö slutligen, en by om ¼ mantal Skatte, vittnar alltså idag om ett för bohuslänska förhållande unik sammanhållen bybebyggelse på en tydligt avgränsad bytomt. Bytomten har här också ett för norra Bohuslän karaktäristiskt namn för by, nämligen *Framme*.

Som en följd av såväl skiftena som befolkningsökningen sker under 1800-talet en förtätning såväl invid byarna som på andra delar av byarnas mark. Styrsholmen är ett stort markområde under Långö som styckas till enskilda fastigheter under skiftena vid 1800-talets mitt.

Successivt kring slutet av 1800-talet kom områdena framförallt kring vattnet att förtätas. Detta hängde samman med en allt större fokusering på fiske. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom Rossö att bli ett centrum för Hummerhanteringen i norra Bohuslän. Långsand och Killingholmen var några av de mest exploaterade områdena vid denna tid. Den nya näringsbasen gör att fokus i samhället flyttas från byarna till hamnarna vid Långesand där bostadsbebyggelse, sjöbodrar och magasin samt affären etableras. Rossöhamn fick under början av 1900-talet en viss betydelse som sommaridyll med bl. a. två pensionat. Under 1900-talets fortsättning har området allt mer övergått till att fungera som rekreativmiljö allteftersom de permanentboende blivit färre och de äldre husen övergått till att brukas som sommarbostäder.

Kulturhistoriska kvaliteter:

Ett mångfacetterat kustlandskap

Naturlandskapet är i sig omväxlande med berg och mellanliggande stråk av grunda slätter som till sen tid varit uppodlade. Riksintresset Rossö-Rundö speglar såväl kustens jordbruk som de begynnande bebyggelseförtätningar som kan knytas till fisket och som på andra håll utmed kusten ledde fram till det vi kallar kustområden. I miljön ligger dessa miljöer intimt sammanflätade, med byar, utflyttargårdar, fiskarboställen osv. Detta förhållande har givit

upphov till flera olika "centra" eller zoner i miljön såsom bondbyn vid Liden/Gatelid samt byn "Framme" på Rundö, det sena fiskecentrat vid Långesand med flera stora magasin, affär m m samt enstaka magasin på Killingholmen, Långöbryggan och Rundö. Kulturmiljöns avgränsning är inte gjord utifrån ett visst snävt geografiskt samband som en bebyggelseförtätning eller ett kustsamhälle utan istället ett visuellt och näringsmässigt samband med Rossösundet som dess absoluta mitt.

Välbevarade byar

Såväl Framme på Rundö som Liden på Långö är mycket väl bevarade bymiljöer med en för bohuslänska förhållanden mycket tätbebyggd karaktär. Hägnader mellan hemmansdelarna och byvägen är i båda byarna mycket karaktäristiska och betydelsefulla kulturvärden.

Karaktärskapande sjöbodarna och magasin

Magasinen såväl i den täta miljön vid Långöbryggan som de enskilt stående magasinerna och sjöbodarna är samtliga i mycket ursprungligt skick och vittnar om ett mycket dynamiskt skede under slutet av 1800-talet och en bit fram under 1900-talet. De sammanbyggda Bodarna (salteriet) vid Långöbryggan speglar ett ännu tidigare skede i fisket i området.

Stor enhetlighet men även variationsrikedom bland bostadshusen

Dubbelhusen dominerar miljön och likheterna dem emellan är slående utifrån ett fåtal standardtyper. Därutöver präglas området av ett stort antal karaktäristiska bostadshus från sent 1800-tal och fram till 1930-tal med avvikande storlek, plan och takformer. Den enhetliga färgsättningen med vita fasader samt gröna foderlister och vindskivor är ett mycket karaktäristiskt särdrag för miljön.

Kulturvärdena och framtiden:

För att bevara kulturvärdena bör följande rekommendationer vara vägledande:

Landskapet:

Återupptagande av bete eller odling på tidigare odlade eller betade marker vore önskvärt. Röjning av sly på idag igenvuxna åkrar samt gallring utmed skogsbryn bör göras. Den vass som finns inne i landet och som sannolikt speglar de i sen tid uppgrundade havsvikar som avdelade byarna kan ses som en tillgång för förståelsen av landskapet och är därtill karaktäristiskt för just denna miljö.

Vägar:

Det befintliga äldre vägnätet bör bevaras. Det ligger ett stort värde i att de mindre vägarna alltjämt utgörs av grusvägar.

Vegetation:

Vårdträd och alléer skall sparas. För hamlade träd bör fortsatt hamling göras med givna intervall (10-15 år). Framme på Rundö samt Liderna på Rossö utgör de mest komplexa miljöerna även i detta hänseende.

Bostadshusen:

Den befintliga bebyggelsen skall underhållas så att dess karaktär bevaras. Tillbyggnader i begränsad omfattning är i flertalet fall förenliga med husens storlek, proportioner och läge men en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Ny panel bör utformas i samstämmighet med originalet på byggnaden och den äldre färgsättningen bör i möjligaste mån värnas.

Ladugårdar och uthus:

De kvarvarande ladugårdarna utgör viktiga betydelsebärare i landskapet. Önskvärt är att de fortsättningsvis bevarar sitt ursprungliga taktäckningsmaterial, vilket i allmänhet utgörs av lertegel, samt att fasaden utgörs av faluröd träpanel.

Sjömagasin och sjöbodrar:

De stora magasinerna och de mindre bodrar som är belägna utmed Rossösundet måste bevaras för att understryka fiskets betydelse inom riksintresset. Magasinerna är därtill viktiga karaktärskapare där de ligger på strategiska punkter utmed sundet.

Nyttillkommande bebyggelse:

Inom riksintresseområdet bör enbart sporadisk förtätning ske. Den nya bebyggelsen bör harmonieras med den traditionella bebyggelsen och bör placeras så att den inte verkar dominerande i landskapsbilden.

Kulturhistorisk dokumentation samt värdering.

Den följande fastighetsvisa presentationen är beskriven utifrån en rent miljömässig indelning. I första hand är det fråga om rent visuellt upplevbara miljöer varigenom exempelvis vatten i form av ett smalt sund kan förenande. Presentationen är upplagd fastighetsvis. På grund av brister i detaljeringsgrad samt aktualiteten i det kartunderlag som nyttjats kan vissa felaktigheter föreligga kring fastighetsbestämningarna. Presentationen rör nästan uteslutande det visuella intrycket och prägeln i de enskilda husen. Då mycket lite kunskap om historiska fakta kring enskilda byggnader och miljöer funnits tillgänglig vid inventeringen vore det önskvärt att Rossö hembygdsförening ges möjlighet att infoga dessa i rapporten.



Värderingen av enskilda fastigheter är en sammanvägd värdering av samtliga hus på fastigheten. Värderingen är gjord i en femgradig skala med fem som högst och ett som lägst. Värderingsgrunderna är följande:

Betydelsen i riksintressemiljön: Under denna rubrik har en värdering gjorts i vilken utsträckning den enskilda fastigheten speglar och understryker den beskrivning samt motivering som rör Riksintressemiljön Rossöhamn.

Bevarandegrad: Bevarandegrad avser i vilken utsträckning fastighetens bebyggelse har bevarat sin karaktär från tillkomstskedet. I vissa fall har omfattande förändringar av enskilda hus gjorts redan under tidigt 1900-tal och medtagits som välbevarade anläggningar från denna tid.

Kulturhistorisk bedömning: Denna baseras på en mer generell, ej miljöanknuten, värdering av det kulturhistoriska värdet

Rundö (Framme)

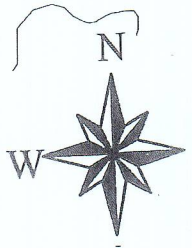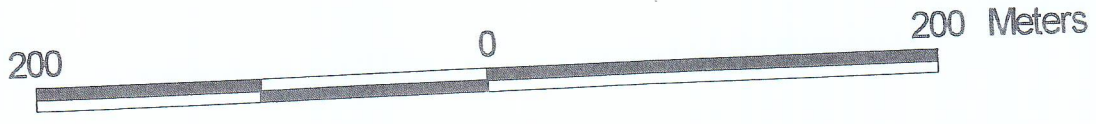

Rundö

Rundös bebyggelse utgörs av bytomten "Framme", f d torp på Klinken samt ytterligare ett antal friliggande torp och bebyggda avstyckningar eller avsöndringar från decennierna kring sekelskiftet 1900. Framme är såsom bymiljö mycket välbevarad och av mycket stort värde genom sin samlade bebyggelse. Byn skiftades år 1856, då en gård fick flytta ut från bytomten, men speglar trots detta mer karaktären av en traditionell oskiftad by av vilka mycket få finns bevarade i Bohuslän. Gårdarnas namn "Uppstöva" och "Nerestöva" faller tillbaka på de äldre gårdsenheterna som i vissa fall senare har delats. Mellan Innestöva och Uppstöva finns den gamla by- och fägatan bevarad och utgör en väsentlig del i kulturmiljön.

1. Rundö 1:4

"Framme, Nerestöva"

På tomten finns ett boningshus och en ladugård.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med en nyss framtagen glasveranda i bottenvåningen och en utskjutande frontespis ovanför.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och mörkgröna fönsterfoder med profilerade överstycken.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Huset har en kvaderstensgrund och taket är täckt med rött betongtegel.

Närmast runt huset har det funnits ett staket som syns på äldre foton.

Ladugård är av äldre typ och nästan omålad med nytt plåttak.

Kommentar: Välbevarat.

Fotonummer: 1:10-11, 13.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

2. Rundö 1:5

"Framme, Innestöva"

På tomten finns ett boningshus och en redskapsbod

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med rikt utsmyckad glasveranda.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och mörkgröna fönsterfoder samt profilerade vindskivor och fönsteröverstycken.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Huset har en kvaderstensgrund och taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel.

På ett foto taget 1904 syns i vinkel mot huset ett mycket gammalt hus.

Runtom huset finns ett vitmålat trästaket.

Redskapsboden har rödfärgad panel med vitmålade, spröjsade fönster samt vita vindskivor. Taket är täckt med äldre tvåkupigt lertegel.

Kommentar: Välbevarat.

Fotonummer: 1:7-9.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Rundö 1:8

”Framme, Uppestöva”

På tomten finns ett boningshus, ett brygghus och en ladugård.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med tillbyggd förstuga. Bottenvåningen har nyare fönster med utanpåliggande spröjs på några ställen.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och mörkgröna fönsterfoder.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö med vit fasadfärg och gröna lister och foder.

Huset har en putsad stengrund och taket är täckt med rött betongtegel.

Runt boningshuset löper ett vitmålat trästaket.

Brygghuset har rödfärgad panel samt vitmålade fönsterfoder, dörrar, knutar och vindskivor. Halva huset står på en putsad stengrund.

Taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel samt har en murad skorsten mittpå.

På senare tid omgjort till sommarhus.

Ladugården har rödfärgad panel och nyare plåttak. Ingången var förr mer rundad upptill (det syns på äldre foton).

Kommentar: Välbevarat.

Fotonummer: 1:1-6.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 5

Kulturhistorisk bedömning: 4

4. Rundö 1:32

”Framme”

På tomten finns ett boningshus och en redskapsbod/gäststuga.

Boningshuset: 1½ plans dubbelhus som är ungefär 20 år gammalt. Byggt i äldre stil med vitmålad, stående locklistpanel och vita vindskivor. Fönstren har profilerade, mörkgröna överstycken och foder runt om i samma färg.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Huset har en putsad stengrund och taket är täckt med betongtegel.

På ett foto taget 1904 syns det äldre, lilla rödfärgade huset som låg alldeles intill den nuvarande placeringen av boningshuset.

Kommentar: Huset är väl anpassat till sin omgivning vad gäller både form och färgsättning.

Fotonummer: 1:14, 34.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: --

Kulturhistorisk bedömning: --

5. Rundö 1:25

"Häggeberget"

På tomten finns ett boningshus och en bod.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus från 1856 med ett kök som löper längs hela långsidan som vetter inåt gården.

Fasaden har omålad (rödfärgad), stående, bred fasadpanel samt knutlådor. De spröjsade fönster som finns kvar är ursprungliga och några fönsteröppningar är täckta med masoniteskivor.

Huset har en kvaderstengrund med källaringång utifrån och taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel.

Spegeldörr med mycket ålderdomliga, smidda beslag.

Boden har rödfärgad, stående panel samt vita vindskivor. Fönsteröppningarna har påspikade masoniteskivor.

Enkel port/dörr av stående plank.

Taket har nyare enkupigt lertegel samt vita vindskivor. Även hängrännor och stuprör är av nyare datum.

Kommentar: Boningshuset är från 1800-talets mitt och idag mycket förfallet. Taket är delvis inrasat, en av gavlarna har "kalvat" utåt och tomten är igenvuxen.

Interiört är det inte mycket gjort under 1900-talet och även här är det förfallet.

Bör om möjligt bevaras, då det är ett av de äldre husen i området!

Boningshuset är utflyttat från bytomten vid laga skiftet.

Fotonummer: 1:15-19.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

6. Rundö 1:9

"Lillklåvan"

På tomten finns ett boningshus, ladugård, bakstuga/bryggghus samt utedass.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med senare tillkommen, vitmålad glasveranda som löper längs en långsida.

Rödmålad, stående locklistpanel och vita fönsterfoder, vindskivor samt knutar. De spröjsade fönstren är ursprungliga.

Huset har en murad stengrund med källaringång utifrån och taket är täckt med betongtegel. Ovanför huset finns ett litet nybyggt utedass med rödfärgad panel och sadeltak.

Ladugården har rödfärgad, stående panel samt vita vindskivor. Gavlarna är masoniteklädda under listen. Fönsterglas saknas i alla fönsteröppningar.

En av de tre ingångarna är en s k skånk, d v s infälld logport.

Taket är täckt med äldre, tvåkupigt lertegel.

På en av gavlarna finns ett påbyggt utedass med rödfärgad panel och pulpettak.

Träden mellan ladugården och berget växer som en "halv allé".

Bakstugan/brygghuset är tillbyggt på längden och har en nyare rödfärgad, stående panel.

Fasaden har vitmålade fönsterfoder, vindskivor och knutar.

Huset har till hälften en murad stengrund och till andra hälften betongpelare.

Taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel.

Kommentar: Välbevarat.

Fotonummer: 1:20-23.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4


Klinken (Rundö)



200

0

200 meters

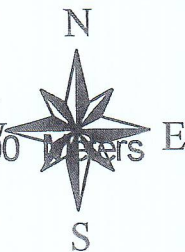

Klinken

1. Rundö 1:35

"Klinken"

På tomten finns ett boningshus.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med en utbyggnad in mot berget i två våningar. Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och mörkgröna fönsterfoder.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Huset har en stengrund och taket är klätt med tvåkupigt lertegel.

Vid 1900-talets mitt genomgick huset en renovering och bl a byttes de äldre fönstren ut mot en nyare typ.

Fotonummer: 1:24-25.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

2. Rundö 1:36

"Klinken"

På tomten finns ett boningshus och en ladugård.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus som är kraftigt renoverat och påbyggt på längden. Fasaden har nyare, stående locklistpanel som är mörkt grönmålad med vita knutar och fönsterfoder.

På den ursprungliga gaveln finns en äldre förstukvist samt en spegeldörr bevarad.

Den äldre delen av huset står på en stengrund och den nyare delen står på en grund av betonghålsten och har en källardel med separat ingång. Taket är täckt av betongtegel och har en sentida takkupa.

Ladugården är av äldre modell med stående, rödfärgad panel.

Taket är på senare tid täckt med plåt och längs en av långsidorna finns en "snedtäcka". På andra långsidan finns det två tillbyggnader intill varandra med enkupigt lertegel på taket.

Byggnaden står på en stengrund.

Kommentar: Boningshuset är till stor del kraftigt förändrad, medan ladugården är förhållandevis välbevarad.

Fotonummer: 1:26-28.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

3. Rundö 1:26

"Klinken"

På tomten finns ett boningshus och en mindre enkelstuga.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med en f.d. glasveranda i bottenvåningen och ett påbyggt rum i taklyftet ovanför.

På långsidan mot sundet finns en frontespis upptill.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och mörkgröna fönsterfoder.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Huset har en kvaderstengrund med källaringång utifrån och taket är klätt med äldre, enkupigt lertegel.

Enkelstugan är tillbyggd på längden, där den nyare delen står på stenpelare.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel och vita fönsterfoder.

På långsidan som vetter mot boningshuset finns en utbyggd del samt en veranda. I den äldsta delen sitter en äldre spegeldörr med ålderdomliga, smidda beslag.

Taket är klätt med tvåkupigt lertegel och har en äldre murad skorsten mittpå (kan ha varit ett bak- eller brygghus). Idag används det som en gäststuga/sommarhus.

Kommentar: Boningshuset är ombyggt på 1900-talets mitt, då även de flesta äldre fönster ersattes med modernare typ.

Fotonummer: 1:29-32.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

4. Rundö, söder om 1:36 vid Klinkesund "Klinken"

Sjöboden är mycket liten och har rödmålad, stående locklistpanel.
Taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

Från Långöbrygga till Skulten



Från Långöbryggan till Skulten

Vägen mellan Långöbryggan och skulten kantas av gles bebyggelse som antingen utgörs av hemmansdelar tillhörande Långö och som har sin tradition från mitten av 1800-talet.

1. Långö

”Långöbryggan”

På den samfälliga marken står fyra stycken sjöbodnar.

Tre av sjöbodarna är sammanbyggda och ligger på rad.

Alla har omålade paneler med endast ett fåtal bräder utbytta. Den mittersta har lägre tak än de intilliggande och taken är täckta med äldre, enkupigt lertegel.

Dörrar och vissa fönster är även de av äldre modell och ursprungliga.

Den sista sjöboden ligger ensam och är nyrestaurerad med äldre, spröjsade fönster. Boden har en mindre tillbyggnad, i vinkel, in mot land.

Den står på stenpelare.

Kommentar: De är välbevarade med ett högt kulturhistoriskt egen- och miljömässigt värde och de utgör ett betydelsefullt inslag i kulturmiljön kring Rossöhamn.

Fotonummer: 4:27-33.

Betydelsen i riksintresseområdet: 5

Bevarandegrad: 5

Kulturhistorisk bedömning: 5

2. Långö 1:51

”Långöbryggan”

På tomten finns ett boningshus, en länga, en bod, en jordkällare och två utedass.

På fastigheten fanns tidigare lanthandel.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus, som troligtvis är förlängt under senare tid samt har en utbyggnad på baksidan med en taklätta upptill.

Fasaden har gulmålad, stående locklistpanel med vita knutar, vindskivor och fönsterfoder.

Fönstren är utbytta under senare tid.

Huset står på en stengrund och har två källaringångar från vägen.

Taket är täckt med tvåkupigt lertegel och har två plåtklädda skorstenar.

Tomten som boningshuset står på har en uppbyggd stödmur i terrass bakåt samt stengärdesgård runtom. Gaveln ”in mot land” har en längsgående rabatt, kantad av stenar.

Längan har samma färgsättning som boningshuset och består av två sammanbyggda hus, som troligtvis är ombyggda till gäststuga.

Fasaden har stående locklistpanel och fönstren är av äldre, spröjsad modell.

Huset står på en stengrund och huset ner mot havet har sadeltak, medan det övriga har snedtäckt tak och båda är klädda med tvåkupigt lertegel.

Jordkällaren är av äldre typ med rödfärgad, stående panel upptill och stenvåning nertill. Upptill finns ett litet, spröjsat fönster bevarat och taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel som även täcker vindskivorna upptill.

Boden har rödfärgad, stående locklistpanel med liggande, spröjsade fönster samt ett snedtäckt tak med äldre, enkupigt lertegel. Den står på en stengrund.

Utedassen har rödfärgad, stående panel och ett av dem har sadeltak, medan det andra har snedtäckt tak. Båda är täckta med äldre, enkupigt lertegel.

Kommentar: Boningshuset är renoverat under 1900-talet, men för övrigt är husen och miljön välbevarade.

Fotonummer: 4:20-26.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Långö 1:2

”Hagelid”

På tomten finns ett boningshus, ett brygghus, en ladugård och en länga.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus från 1800-talets slut. Husets karaktär påminner om de förlagor till lantmannabyggnader som spreds under 1800-talets slut där snickerier av mer sublim karaktär var ett av kännetecknen, med en veranda mot vägen.

Fasaden har gulmålad, stående locklistpanel med ljusgröna fönsterfoder. Fönstren är utbytta vid mitten av 1900-talet, men de mindre, spröjsade på den övre våningen har bevarats.

Dubbeldörren har speglar och ett spröjsat överljusfönster.

Huset står på en kvaderstensgrund.

Taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel som även täcker vindskivorna.

Tomten som boningshuset står på kantas av en stengärdesgård runtom.

Huset och ladugården ligger på ena sidan av vägen, medan brygghuset och längan ligger på den andra sidan.

Brygghuset är renoverat på senare tid och troligtvis ombyggt till gäststuga. På en av gavlarna finns en förstukvist med en äldre stentrappa utanför.

Det har samma färgsättning som boningshuset samt stående locklistpanel.

Huset står på en stengrund och taket är täckt med äldre, enkupigt lertegel.

Ladugården är av äldre typ och har rödfärgad, stående panel. Under senare tid har den täckts med plåttak.

Längan är av äldre typ och har även den rödfärgad, stående panel.

Kommentar: Boningshuset är förhållandevis välbevarat, medan brygghuset är kraftigt förändrat vad gäller färgsättning, panel och fönster.

Fotonummer: 4:16-19.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

4. Långö 1:27

Sand

På fastigheten finns ett bostadshus.

Bostadshuset är ett dubbelhus från omkring sekelskiftet 1900. Taket är belagt med betongtegel och fasaden är klädd med locklistpanel samt målad i vitt med blå foder och lister. Fönstren är bytta kring 1900-talets mitt och är av treluftstyp åt den exponerade södersidan. Byggnaden är försedd med en glasveranda åt norrsidan.

Foto:13A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

5. Långö 1:77 +1:78

Hålet

Gården har utgjort en brukningsenhet men idag ligger bostadshuset och ladugård på olika fastigheter.

Bostadshuset på Långö 1:77 är ett dubbelhus från sent 1800-tal med. Byggnaden är försedd med rika lövsågerier i fönsteröverstycken och fönsterfoder. Huset är klätt med locklistpanel varav vissa partier är av äldre typ. Huset är målat i ockragul färg med vita hörnlister och fönstersnickerier. En modern öppen veranda finns åt den mindre exponerade östsidan.

Ladugården på fastigheten Långö 1:78 är sannolikt till hälften riven och utgörs idag endast av fähus samt ränne. Huset är i sin helhet interiört ombyggt till bostadshus men med bibehållandet av ladugårdsprägel exteriört.

Fotonummer: 4:8A-12A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

6. Långö 1:46

Skulten

Bebyggelsen utgörs av ett bostadshus samt en modern redskapsbod.

Bostadshuset på Skulten anses vara det äldsta bostadshuset på Rossö och sannolikt kan det dateras till början av 1800-talet. Byggnaden är ett lågt dubbelhus uppfört med traditionell knuttimring med utanpåliggande knutskallar. Huset är panelat med en äldre bred profilerad

träpanel samt avfärgat i ockragul färg. Fönstren är småspröjsade med åtta rutor i var fönsterluft. Taket är täckt med betongtegel. På baksidan åt nordväst finns en modern öppen veranda/altan utmed hela husets längd. Huset ligger mycket nära vägen ut mot Långöbryggan. Framför entrén ligger gatsten.

Kommentar: Bostadshuset på Skulten är ett mycket välbevarat bostadshus av dubbelhustyp från 1800-talets början där anmärkningsvärt mycket av dess ursprungskaraktär är bevarad.

Fotonummer : 4:3A-7A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

7. Långö 1:40

Bästelid

Fastigheten är bebyggd med bostadshus samt ladugård.

Bostadshuset är beläget ovanför vägen mot Långöbryggan och utgörs av ett stort dubbelhus från omkring år 1900. Byggnaden är klädd med ockragul locklistpanel med vita fönsternickerier och hörnlistor. Nedervåningens fönsteröverstycken är försedda med lövsågerier. Åt berget i nordväst finns ett framskjutet mittparti med glasad nedervåning. Huset har en kvaderstensgrund och är försedd med källare. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel medan utbyggnaden är täckt med betongtegel. Bostadshuset är omgärdat av en stengårdsgård.

Ladugården är högt belägen och väl synlig i landskapet. Byggnaden bör vara från 1800-talets slut och har en infälld logport med rundad överdel, s k skånke. Byggnaden är täckt med lockbrädor samt avfärgad med falurödfärg. Taket är täckt med lertegel.

Fotonummer: 3:31-35.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

8. Långö 1:39

Bästelid

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus, redskapsbod samt ladugård.

Bostadshuset utgörs av ett lågt dubbelhus i halvannan våning, troligen uppfört kring sekelskiftet 1900. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i grått med vita hörnlistor och blå fönsterfoder. Huset står på en kvaderstensgrund. En äldre eller ursprunglig utbyggnad åt norr med sadeltak har senare kompletterats med en tillbyggnad i hela byggnadsbredd i form av en snedtäcka som i sen tid kläts med plastpanel. En snedtäcka finns även på motsatta sidan. Taket är täckt med tvåkupigt tegel och vindskivorna är profilerade.

Redskapsboden är klädd med asbestcementskivor.

Ladugården är av mindre typ och klädd med brädor samt rödfärgad. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Fotonummer: 4:0A-2A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

9. Långö 1:36

Fastigheten är bebyggd med ett egnahem från 1900-talets början.

Bostadshuset utgörs av ett enkelhus halvannan våning, troligen uppfört kring sekelskiftet 1900. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i grått med vita hörnlistor och blå fönsterfoder. Huset står på en kvaderstensgrund. Åt sydväst finns en förstu-utbyggnad.



Fotonummer:3:36-37.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

Långö

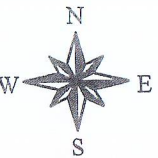

Långö

Gårdarna är belägna på rad på en höjdrygg med utsikt åt väster. I den norra delen av den idag obebyggda fastigheten Långö 1:21 låg tidigare den gamla tomtplatsen för Långö. Långötomten.

1. Långö 1:22

Backen

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus, redskapsbod/gäststuga samt ladugård.

Bostadshuset är ett dubbelhus, sannolikt uppfört kring slutet av 1800-talet. Byggnaden är försedd med frontespis åt båda takfallen samt en förstu-utbyggnad åt norr. Huset är klätt med vit plåtpanel. Fönstren är samtliga från 1900-talets mitt och av tre- och tvåluftstyp. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Redskapsboden är klädd med guldfärgad masonit med locklist och taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Ladugården var under rivning vid inventeringstillfället.

Fotonummer: 3:21-23.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

2. Långö 1:20

"Backen", "Småget"

På tomten finns ett boningshus, ett brygghus, två bodar och en ladugård.

Bostadshuset inrymde under 1800-talets slut den första affären på Rossö. Byggnaden är ett 1 ½ plans dubbelhus med en delvis ombyggd glasveranda.

Fasaden har vitmålad, stående locklistpanel (*delvis original*) och mörkgröna fönsterfoder.

Färgsättningen är mycket typisk för Rossö.

Fönstren är delvis utbytta, men några ursprungliga finns kvar och de har rikt figursågade överstycken.

Huset står på en kvaderstensgrund och taket är klätt med tvåkupigt lertegel.

Brygghuset är omgjort till en gäststuga.

Fotonummer: 3:34-37.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Långö 1:7

"Kohagen"

På tomten finns ett boningshus och en redskapsbod.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus med en nyare utbyggnad på baksidan. Huset är renoverat och fönstren är av nyare datum. Fasaden har gulmålad, stående locklistpanel med vita knutar samt fönsterfoder. På vissa ställen finns äldre snickerier bevarade. Huset står på en stengrund och taket är täckt med tvåkupigt lertegel.

Redskapsboden är omgjort till garage och är numera plåttäckt på både väggar och tak.

Kommentar: Boningshuset är förhållandevis välbevarat, medan redskapsboden bara är bevarat till sin yttre form.

Fotonummer: 3:19-20.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

4. Långö 1:43

På tomten finns ett boningshus och en länga.

Boningshuset är ett 1½ plans dubbelhus. Fasaden är vitmålad med ockrafärgade fönsterfoder, vindskivor och knutar. Fasaden är av senare typ med smal locklistpanel. Några av fönstren är de ursprungliga, spröjsade och några är från 1900-talets mitt. Huset står på en stengrund och taket är täckt med tvåkupigt lertegel.

Runt tomten löper en stengärdesgård.

Längan är nästan omålad (rödfärgad från början) och har de ursprungliga, enkla dörrarna kvar på långsidan. Taket är klätt med äldre, enkupigt lertegel.

Kommentar: Boningshuset är förhållandevis välbevarat och längan är så gott som ursprunglig.

Fotonummer: 3:16-18.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

Styrsholmen



Styrsholmen

Styrsholmen utgörs av en halvö öster om Rundö. Vid normalhögt vatten kan man gå torrskodd över till holmen från Långö. Samtliga gårdar härute synes vara tillkomna under slutet av 1800-talet och är belägna på halvöns sluttningar väster, norr och öster. En av gårdarna finns dock belagd redan under början av 1800-talet, nämligen Styrsholmstorpet längst i öster. Den mellersta delen av holmen består till stor del av beskogat berg.

1. Långö 1:16

Börjesgården

Fastigheten är idag endast bebyggd med en ladugård. Bostadshusets placering framgår av 1930-talets ekonomiska karta. Ladugården är uppförd i resvirke samt klädd med stående panel samt falurödfärgad. Taket, som är täckt med enkupigt tegel, har åt söder rasat in. Gården etablerades sannolikt i anslutning till lagas skiftet på Lång 18??...

Kommentar: Ladugården är förfallen och utom räddning.

Fotonummer: 3: 14-15.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 2

2. Långö 1:17

Loftsmansgården.

På fastigheten finns bostadshus, ladugård, brygghus samt redskapsbod.

Bostadshuset är uppfört kring 1880-90-talet och är ett dubbelhus uppfört i en och en halv våning och belägen på en stengrund. Byggnaden är klädd med locklistpanel. Byggnaden har en typisk färgsättning för trakten kring Rossö med vit fasad och gröna foder. Åt öster finns en veranda med fina lövsågerier. Taket är belagt med enkupigt tegel. Stuprören är av äldre typ med tvära krökar, dock något rostiga.

Ladugården är belägen sydväst om bostadshuset. Den står på sten plintar och har en klädsel av lockpanel. Byggnaden är mycket låg med en hög tröskel till logen. Taket är belagt med enkupigt tegel. Åt norr finns ett tillbyggt dass.

Tomten är omgärdad av stengårdsgård som vid entrén formar en tydlig fägata med grind. Miljön är mycket välbevarad och fungerar idag som fritidshus.

Fotonummer: 2:21-29.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Långö 1:18

Loftmangården

På tomten finns bostadshus, ladugård, brygghus, redskapsbod, verkstad?, hönshus samt en senare komplementbyggnad knuten till brygghuset.

Bostadshuset, som sannolikt är uppfört mellan 1860-80, är ett dubbelhus i en och en halv våning med putsad stengrund. Byggnaden är uppförd i timmer. Byggnaden är klädd med locklistpanel varav panelen på östsidan är den äldsta med ett våningsskiljande band. Fönstren är från senare tid varav några är tredelade treluftsfönster. Åt norr finns frontespis samt balkong. Taket är belagt med enkupigt tegel. Huset står i soutteränkläge och har källardörr från väster.

Ladugården är delvis av murat tegel och delvis av resvirke. Trästemmen är klädd med lockpanel. Delar av byggnaden är inredd till gäststuga i sen tid. Brygghuset är klätt med locklistpanel och har småspröjsade fönster. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Verkstaden är uppförd med nedervåning i tegel och överbyggnad i trä, klätt med locklistpanel. Taket är belagt med enkupigt tegel. En modernare trappa leder upp till övervåningen från framsidan.

Hönshuset är beläget ovanför övriga byggnader och klätt med lockpanel och har tak med enkupigt taktegel.

Miljön ligger avskilt och bebyggelsen, från senare delen av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt, är välbevarad.

Fotonummer: 3: 4-13.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

4. Långö 1:19

Styrholmstorpet

Fastigheten som är belägen på Styrsholmens östsida är bebyggd med bostadshus samt en ladugård.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning uppförd på en tuktad stengrund. Huset är uppfört av timmer. Byggnaden är klädd med locklistpanel. Byggnaden har en typisk färgsättning för trakten kring Rossö med vit fasad och gröna foder. Fönstren är sexdelade med rejäla profilsågade foder och under tak finns trekantigt fönster under nock samt triangulära fönster i röstets sidor. Åt öster finns en mindre glasad varanda med fina lövsågerier i bröstning samt under tak. Taket är belagt med enkupigt tegel. Byggnaden är mycket välhållen.

Ladugården är idag helt nedrasad.

Fotonummer: 3: 0-3.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 4

5. Långö 1:41

Styrsholmsliden

Fastigheten är belägen på Styrsholmens östsida och ligger ca 200 m norr om Långö 1:19. Bebyggelsen utgörs av bostadshus, ladugård samt f d utedass.

Bostadshuset som är uppfört 1914 är ett dubbelhus i en och en halv våning uppförd på en huggen granitgrund. Byggnaden är delvis klädd stående profilhyvlad panel (norrsidan har ursprunglig paneltyp) och delvis med locklistpanel som är uppsatt under början av 1950-talet. Byggnaden har en typisk färgsättning för trakten kring Rossö med vit fasad och gröna foder. Gaveln åt norr visar att huset varit försett med korsformade fönster och små vindsvalefönster. Idag är fönstren på övriga sidor ersatta med femtiotalfönster. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Ladugården är en mindre dito, klädd med brädor och med en skygga utmed gaveln åt öster och med en dasstillbyggnad åt väster. Taket är belagt med enkupigt tegel.


Runt bostadshuset finns en fruktträdgård. Åkrarna söder om är ej i bruk.

Bostadshuset på fastigheten har haft en föregångare. Nuvarande ägaren är tredje generationen på fastigheten.

Fotonummer:2:30-36.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

Killingholmen/Vikarna/Karnäs

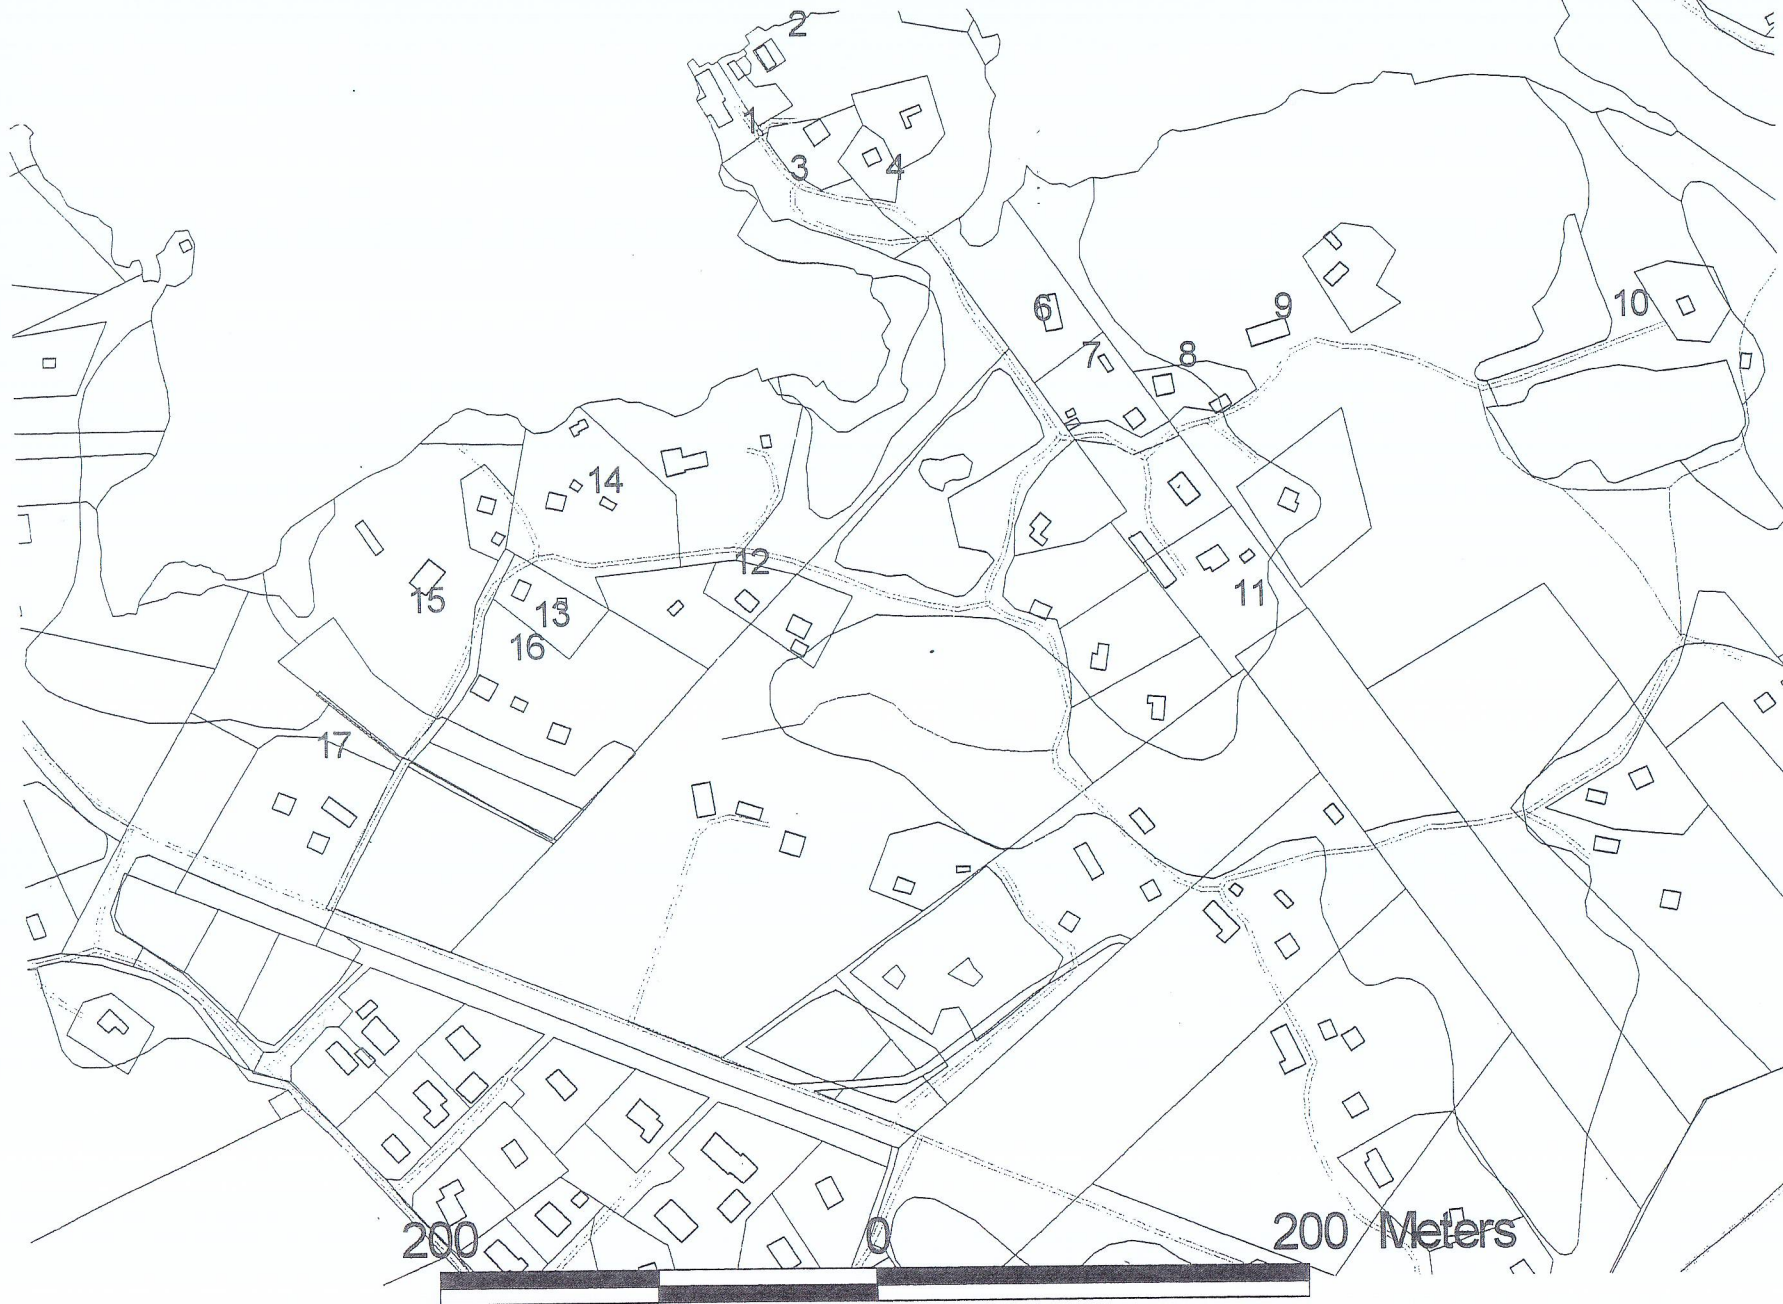

Killingholmen/Vikarna/Karnäs

Killingholmen utgör en mindre halvö som löper ut mot Rossösundet. Halvön är bergig och bebyggd med bostadshus samt magasin och sjöbodar. "Vikarna" kallas den bebyggda bergiga delen innanför Killingholmen. På skifteskarta över Rossö från 1827 så finns en husmarkering vid Vikarna och en vid Kloppen.

1. Rossö 1:51 (S)

Fastigheten är bebyggd med två sjöbodar i rad ut mot bryggan i norr.

Den södra sjöboden är i en våning och med lågt väggliv och stort taksprång, troligen byggd kring 1870-1890-talet. Klädd med bred träpanel och omålad. Taket är täckt med enkupigt tegel. Byggnaden utnyttjas idag av hembygdsföreningen som fiskemuseum. Den norra är till utformningen snarlik föregående men panelen är viss av modernare typ. Byggnaden är rödfärgad. Byggnadens fönster är av äldre typ. Taket är täckt av enkupigt tegel och sjöboden är försedd med skorsten.

Fotonummer: 5:0-3

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

2. Rossö 1:53 (S)

På fastigheten finns en långsmal sjöbod troligen uppförd under 1940-50-talen. Byggnaden är klädd med locklistpanel och rödfärgad med vitmålade lister och foder.

Fotonummer: 5:1-2

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

3. Rossö 1:78, 1:79m fl

På fastigheterna finns två bostadshus samt ett modernare magasin.

Bostadshuset är högest och högt beläget och kännetecknas vidare av sitt stora taksprång och sina höga korsformade treluftsfönster. Byggnaden är klädd med locklistpanel där övervåningens panel kragar ut något över undervåningens dito. Byggnaden är avfärgad i ljusblått med vita foder och lister. Taket är täckt med enkupigt tegel och det finns två skorstenar. Åt baksidan i nordost finns en senare tillkommen utbyggnad med altan ovanpå.

4. Det mindre bostadshuset är ett envåningshus på enkel bredd. Det är klätt med locklistpanel samt avfärgat i ljus blå fasadfärg med vita foder. Fönstren är från mitten av 1900-talet. Åt nordväst finns en modern öppen veranda med pulpettak.

Magasinet/sjöboden är uppfört under 1900-talets mitt och är beläget i souteränsläge. En våning är murad i betongsten, vitmålad, samt övervåning klädd med locklistpanel, rödfärgad med vita foder och hörnlistor. Taket är belagt med korrugerad plåt och på nocken finns en skorsten.

Ytterligare ett bostadshus finns mitt på Killingholmen. Byggnaden är uppförd under slutet av 1990-talet.

Fotonummer: 5:4-11.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

5. Rossö1:137

Fastigheten är bebyggd med **två sammanbyggda magasin**, i en respektive två våningar, belägna med berget i ryggen och med pålar ut mot sjön. Byggnadskomplexet är troligen tillkommet under 1800-talets slut. Byggnaden är uppförd i resvirke samt klädd med locklistpanel samt avfärgad i falurödfärg. Den större boden har två dörrar på mitten varav den övre är infälld och inåtgående. Taket är belagt med enkupigt tegel. Framför huset finns rester av ett långsgående bryggdäck.

Kommentar: Byggnaden är i ett mycket dåligt skick och behöver repareras. Byggnaden är mycket viktig för helhetsupplevelsen för miljön kring Rossösundet.

Fotonummer: 5:12-14

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

6. Rossö 1:82

"Kloppen"

På fastigheten finns ett boningshus.

Boningshuset är en påbyggd enkelstuga i 1 ½ våning, som består av två huskroppar intill varandra, sammanbundna av ett glasparti. Den äldre delen i öster är uppförd i knopphusteknik, d v s med liggande bräder uppmurade med lera. Fasaden har stående, mörkt rödmålad locklistpanel och svartmålade vindskivor, knutar och fönsteromfattningar. Samtliga fönster är av modernare typ och det äldre huset har ett sekundärt takfönster.

Den äldsta byggnadskroppen står på en stengrund och har en snedtäckt utbyggnad baktill. Sadeltaken är täckta med tvåkupigt lertegel och mitt på nockarna finns en skorsten. På den nybyggda delen är skorstenen klädd med plåt.

Runt tomten löper en stenvägg.

Kommentar: Den äldsta byggnadskroppen är relativt förändrad och den övergripande karaktären är ett modernt fritidshus.

Fotonummer: 5:15-16

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 2

7. Rossö 1:81

”Vikarna”

På fastigheten finns ett boningshus.

Boningshuset är en två-våningsbyggnad i ”funkisstil” med vind och källarvåning. Fasaden är klädd med vitmålad, stående träpanel och fönsteromfattningar samt knutar är målade med blå färg.

En av långsidorna har en veranda som är påbyggd på övre våningen med en balkong. Det finns även en ingång till huset på en av gavlarna.

Byggnaden står på en putsad cementgrund och det flacka sadeltaket är täckt med lertegel och mittpånocken finns en murad skorsten.

Kommentar: Byggnaden är relativt välbevarad från byggnadstiden under mellersta delen av 1900-talet.

Fotonummer: 5:17-18.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

8. Rossö 1:140

”Vikarna”

På fastigheten finns ett boningshus.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och målad i en ljusgul färg. Samtliga snickerier är målade med vit färg, förutom förstukvisten som även är målad i grönt.

Fönstren är av äldre typ med profilsågade fönsteromfattningar och under vindskivorna löper en profilerad kant nederst.

Byggnaden står på en murad stengrund. Sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel och mittpånocken finns en murad skorsten. Vindskivorna är täckta med en rad av lertegel.

Runt tomten löper en murad stengärdesgård och vissa partier ligger i terrassering.

Kommentar: Byggnaden är relativt välbevarad.

Fotonummer: 5:19-20.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

9. Rossö 1:137

”Vikarna”

På fastigheten finns en ladugård och en redskapsbod.

Ladugården har en rödfärgad, stående träpanel av äldre datum. Ett av takfallen är täckt med plåt, men det andra är täckt med ett äldre enkupigt lertegel. Mot berget finns ett snedtäcka vilket är plåttäckt.

Ingången är av typen infälld logport (skånke) med en brunsvart äldre port och stenlagd uppfart.

Ladugården har troligtvis ursprungligen tillhört bostadshuset på fastigheten Rossö 1:140.

Redskapsboden är ihopbyggd med ladugården och ligger vid en av gavlarna. Den har ett pulpettak som är täckt med enkupigt lertegel.

Kommentar: Gårdens byggnader är välbevarade.

Fotonummer: 5:21-23.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

10. Rossö 1:139

”Vikarna”

På fastigheten finns ett boningshus, en bod och en jordkällare. Gården /torpet ligger avskilt från övrig bebyggelse.

Bostadshuset är sannolikt uppförd under 1800-talets andra hälft och utgörs av en enkelstuga med en tillbyggnad i form av en snedtäcka på baksidan. Fasaden har stående, rödfärgad locklistpanel med vitmålade snickerier. En av gavlarna har en äldre förstukvist och på vinden ovanför finns ett spröjsat fönster med äldre, grönaktigt glas. Samma gavel har en äldre, bredare profilerad panel bevarad.

Byggnaden står på en murad stengrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel på ett av takfallen, medan det andra har betongtegel. Mittpå nocken finns en murad skorsten med utkragat krön. Vindskivorna är täckta med en rad av enkupigt lertegel.

Boden är av nyare datum än boningshuset. Fasaden har stående rödfärgad panel och snickerierna är vitmålade. Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel.

Jordkällaren är delvis nerrasad. Den består av en källarvåning med trä upptill. Sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Kommentar: Boningshuset är välbevarat och det hade varit lämpligt att återställa jordkällaren för helhetens skull.

Fotonummer: 5:26-30

Betydelsen i riksintressemiljön: 3
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 3

11. Rossö 2:102

”Vikarna”

På fastigheten finns ett boningshus, ett garage/verkstad och en länga samt en bod.

Boningshuset är sannolikt uppfört mellan 1920-40-talet och utgörs av ett 1 ½-plans hus byggt på en grund av kvadersten. Fasaden är klädd med grå eternit och samtliga snickerier är vitmålade. Takvinkeln är brant i sann 30-tals anda och sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. På nocken finns en asymmetriskt placerad murad skorsten. På vardera takfallet finns en bred taklätta med två fönster på var sida. Mittpå en av långsidorna finns en liten glasveranda. På en av gavlarna finns en tillbyggnad i en våning med tillhörande altan.

Verkstaden och längan är hopbyggda, där den övre byggnaden är av äldre datum. Den har rödmålad panel och fönster av nyare modell. Den nyare delen (troligtvis samtida med bostadshuset) har en putsad, vit fasad med fönster målade i en turkos kulör. Sadeltaket är täckt med korrugerad eternit.

Boden står på stenplintar och har en stående, rödfärgad panel och stora, spröjsade, vitmålade fönster. Troligtvis är den ett före detta brygghus.

Kommentar: Byggnaderna är relativt välbevarade exponenter för egna hem från 1930-40-talen.

Fotonummer: 5:31-35

Betydelsen i riksintressemiljön: 3
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

12. Rossö 2:93

”Karnäs”, ”Korpestöet”

På fastigheten finns ett boningshus och en bod. Tomten är belägen utmed Karnäsvägen men miljön är ändå rätt sluten av vegetation. Bebyggelseenheten är ett mindre torp sannolikt tillkommet under senare delen av 1800-talet.

Boningshuset är ett 1 ½-plans enkelhus. Fasaden är klädd med stående, rödfärgad panel av ålderdomligt slag. Samtliga snickerier är målade med vit färg. Flertalet av fönstren är av äldre datum och på en av gavlarna finns en modernare ingång med liten trappa nedanför. Byggnaden står på en murad stengrund och sadeltaket är klätt med enkupigt lertegel av äldre datum och mittpå nocken finns en murad skorsten. Det finns en källarnedgång på långsidan mot vägen.

Boden ligger på en terrass, uppbyggd av stenar. Fasaden har stående, rödfärgad panel och på långsidan in mot trädgården finns en enkel bräddörr. Den står på en murad stengrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Kommentar: Byggnaderna är relativt välbevarade.

Fotonummer: 6:1-4

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

13. Rossö 2:108

"Karnäs"

På fastigheten finns ett boningshus och en gäststuga. Tomten vetter mot Karnäsvägen och speglar ett egnahem från 1900-talets början.

Boningshuset är uppförd under 1910-talet är uppförd i ½-plan. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönstren är spröjsade samt ursprungliga.

Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Ut mot vägen i väster finns en frontespis och in mot gården en utbyggnad i två våningar. Det finns en "amerikansk" nedgång till källaren ifrån gårdssidan.

Byggnaden står på en kvaderstensgrund. Det brutna taket har en murad skorsten mittpå och är täckt med tvåkupigt lertegel, där teglet även ligger på en rad ovanför vindskivorna.

Gäststugan har vit panel och brutet plåttak. Fönstren är av senare datum. Ovanför entrédörren, mittpå långsidan mot gården, finns ett litet pulpettak.

Ett litet, vitmålat utedass finns längre in mot berget.

Gårdsplanen utanför entrén är stensatt och delar av trädgården ligger i en stenlagd terrass.

Kommentar: Boningshuset är mycket välbevarat, men gäststugan är förändrad.

Fotonummer: 6:7-9.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

14. Rossö 2:165

"Karnäs"

På fastigheten finns ett boningshus, en redskapsbod och en länga.

Boningshuset är ett mindre 1 ½-plans dubbelhus, tillkommet mellan 1870-1890. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och samtliga fönster är utbytta. Vindskivorna är profilsågade nertill.

På mitten av norra långsidan finns en tillbyggnad i två våningar med flackt pulpettak. Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Byggnaden står på en murad stengrund och sadeltaket är täckt med betongtegel och mittpå nocken finns en murad skorsten.

Redskapsboden har stående panel, som är delvis rödfärgad och delvis i bostadshusets kulör.

Längan har också stående träpanel och är rödfärgad med vita dörrar och knutar. Sadeltaket är täckt med betongtegel.

Kommentar: Boningshuset är relativt förändrat, men de övriga byggnaderna har inte förändrats lika kraftigt.

Fotonummer: 6:5-6.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

15. Rossö 2:56

"Karnäs, f.d. pensionat"

På fastigheten finns ett stort boningshus som tidigare fungerat som pensionat och en långa. Fastigheten är belägen på bytomten för Rossö nedergård.

Boningshuset är ett stort 1 ½-plans fyrfrontshus sannolikt uppfört mellan 1890-1900. Fasaden har stående locklistpanel med profilsågade fönsteromfattningar och vindskivor. Samtliga fönster är troligtvis ursprungliga. Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Byggnaden har två stora glasverandor, varav den västra har en balkong upptill och den östra är glasad i två våningar.

Grunden består av kvadersten och sadeltaket är täckt med nytt tvåkupigt lertegel och på nocken finns två murade skorstenar.

Längan kan vara en f d tjänstefolksbostad. Fasaden har stående, rödfärgad locklistpanel och fönstren är spröjsade och ursprungliga. Sadeltaket är täckt med äldre enkupigt lertegel, där en rad täcker vindskivornas ovansida.

I trädgården står en byggnad som tidigare fungerat som glasveranda men som blivit ombyggd till fristående lusthus. På berget finns en stengrund (till f d lusthus?) med ett vitmålat, äldre trästaket runtom.

Runt tomten löper ett äldre, vitmålat trästaket.

Kommentar: Pensionatsbyggnaden är en av de största och mest framträdande byggnaderna i Rossö och mycket viktig för helheten. Byggnaderna är välbevarade.

Fotonummer: 6:10-14.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

16. Rossö 2:54

"Rossö Nedergård"

På fastigheten finns ett boningshus, en ladugård och en gäststuga.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden har en stående bred panel med profilering och fönsteromfattningar samt vindskivor som är profilsågade.

Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Längsidan in mot gården har en glasveranda med bröstning nertill samt spegeldörr.

Byggnaden står på en murad grund av kvadersten och sadeltaket är täckt med betongtegel och mittpå nocken finns en murad skorsten samt moderna takfönster.

Gäststugan är klädd med grå eternit och har en liten förstukvist/glasveranda med spegeldörr på gaveln mot boningshuset. Fönstren är av äldre datum.

Byggnaden står på en kvaderstensgrund och även detta tak är täckt med betongtegel.

På tomten finns även en modern friggebod med bostadshusets färgsättning.

Ladugården är av äldre datum och har två ingångar mot gården, varav en har infälld logport. Fasaden är klädd med stående, rödfärgad panel. Även här finns några äldre fönster bevarade. Sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt tegel.

En del av trädgården ligger på en terrass kantad av en stödmur av sten in mot berget och det finns en gatstensbelagd gång in till gäststugan.

Runt tomten löper en klippt häck och på vardera sida om ingången finns ett hamlat träd. De äldre grindstolparna av huggsten finns bevarade.

Kommentar: Nedergård utgör en av de tre hemmansdelarna på Rossö och gården utgör därmed ett av de ursprungliga enheterna i miljön. Byggnaderna är relativt välbevarade.

Fotonummer: 6:15-19.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

17. Rossö 2:96

"Flishogen"

Fastigheten ligger på ett impediment i landskapet mellan vägen ut till hamnen och Karnäs. På fastigheten finns ett boningshus, en ladugård och en gäststuga. Gården är belägen inom platsen för Rossö nedergårds bytomt och har tradition som en hemmansdel i denna gård.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus sannolikt uppfört under 1870-90 talet. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönsteromfattningar samt vindskivor som är profilsågade. Fönstren är av äldre typ.

Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

In mot gården finns en glasveranda på bottenvåningen och upptill en taklätta med balkong utanför.

Byggnaden står på en kvaderstensgrund och genom sin placering på impedimentet står huset i souterräng med källaringång åt söder. Sadeltaket är täckt med lertegel och mittpånocken finns en skorsten.

Ladugården har stående, rödfärgad panel och vita snickerier. På baksidan finns en liten utbyggnad med pulpettak. Sadeltaket är täckt med plåt.

Gäststugan har också "Rossöfärgsättning". Takvinkeln är brant och vindskivorna är profilsågade. Fönstren är av modernare typ än boningshusets. In mot gården finns två ingångar.

Byggnaden står på en cementgrund och sadeltaket är täckt med lertegel.

Det finns en uppbyggd stödmur av sten vid ladugårdens baksida. Mot vägen finns en del äldre fruktträd planterade. De höga träden runt tomten är viktiga för helhetsupplevelsen.

Kommentar: Byggnaderna är betydelsefulla delar i landskapet kring Rossö. Gården utgör av Rossö Nedergården en av de tre fristående hemmansdelarna i Rossö. Äldre kartor redovisar området kring gården som en av de mest bebyggda delarna inom inventeringsområdet under 1800-talets början. Bebyggelsen är välhållen.


Fotonummer: 6:20-23.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

Liden

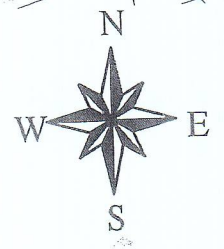

Liden

Liden i Rossö är den del av Rossö som idag tydligast speglar det äldre agrara skedet på Rossö. Liden är dock inte någon traditionell bytomt utan uppkom som resultat av skiftena mellan 1797 och skiftet 1827. På kartan tillhörande den senare förrättningen finns två bostadshus markerade i detta område

1. Rossö 2:72

”Gatelid”

På fastigheten finns ett boningshus och en ladugård. Gården är belägen mellan berg i norr och åkermarken i söder. Gatelid utgör en av hemmansdelarna under Rossö nedergård.

Boningshuset är sannolikt uppfört mellan 1890-1910 och är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönsteromfattningarna är profilsågade. Fönstren är utbytta, men har kvar de profilsågade omfattningarna runtom. Fönstren överst avslutas av en fronton upptill. På baksidan finns en igensatt glasveranda. Bland detaljerna märks en dekorativ hanbjälke utmed västgaveln.

Huset är målad i en typisk ”Rossöfärgsättning” vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Byggnaden står på en kvaderstensgrund och sadeltaket är täckt med betongtegel och mittpå nocken finns en murad skorsten.

Ladugården har en tillbyggd del med pulpettak. Fasaden är klädd med en stående, rödfärgad panel och fönstren är vitmålade. En av gavlarna är klädd med plåt. Sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt tegel.

Längan har en del närmast boningshuset som troligtvis är ett före detta brygghus. Fasaden är klädd med stående rödfärgad panel och takmaterialet är detsamma som på ladugården.

Vid boningshuset finns en terrass med stödmur av sten.

Kommentar: byggnaderna är relativt välbevarade.

Fotonummer: 6:6A, 7:0A-3A

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

2. Rossö 2:243

”Gatelid”

På fastigheten finns ett boningshus och två gäststugor.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus sannolikt uppfört under 1910-20-talet. Husets karaktäristiska ligger i det svagt brutna taket samt en frontespis med välvt tak mot söder. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och samtliga fönster är ursprungliga och huvudsakligen av typen korsformade treluftsfönster med småspröjad båge i de övre luften. På sydsidan finns under frontespisen en balkong. In mot gården finns en utbyggnad i två

våningar med en glasveranda i bottenvåningen och samma typ av frontespis med välvt tak upptill.

Huset är målad i en typisk "Rossöfärgsättning" vilket innebär vit fasad med mörkgröna snickerier.

Byggnaden står på en murad stengrund och det lätt brutna taket är täckt med enkupigt lertegel och mittpå nocken finns en murad skorsten.

Gäststugan var troligtvis från början ett brygghus. Den står på en murad stengrund och sadeltaket är täckt med plåt.

Även den har "Rossöfärgsättning".

På baksidan av boningshuset finns en terrass, som kantas av betonghålstén, där gäststugan är placerad.

Kommentar: Boningshuset är mycket välbevarat från tillkomsttiden och en viktig exponent från denna tids egnahemsbyggande. Huset är också mycket exponerat åt vägen i söder. Gäststugan är relativt förändrad.

Fotonummer: 6:34-36

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Rossö 3:9

"Liden", "Kölna"

Bebyggelse på den nuvarande fastigheten finns ej redovisad på skifteskarta från 1827 men sannolikt började den bebyggas direkt därefter. På fastigheten finns idag två boningshus, en ladugård med utedass och en bod.

Bostadshuset består av ett äldre från 1800-talets början och ett yngre från 1896. Det äldsta bostadshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus och enligt Gods och Gårdar uppfört 1838. Fasaden är rödfärgad och klädd med sekundär masonit på några av sidorna, men en äldre typ av bred, profilerad locklist finns också bevarad. Fönstren är av äldre (ursprunglig), småspröjsad typ (åtta rutor per luft) och målade med vit färg. Gaveln in mot gårdsplanen har en förstukvist på en av sidorna och dörren är av ålderdomlig spegeltyp, målad i ockra och terra med stora, smidda beslag och "snäpplås". Samma gavel har en list som delar panelen mellan våningarna. Under motsatta gaveln finns en nedgång till källaren utifrån. Byggnaden står på en låg murad stengrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel och mittpå nocken finns en murad skorsten.

Interiört är byggnaden mycket välbevarad med murad, öppen spis och murad spiskåpa, uppburen av en trästötta i vinkeln. Spegeldörrar, bröstningspaneler, lister av alla de slag, brädgolv och tak finns bevarade. Byggnaden utnyttjas idag i huvudsak endast som förråd. Sporadiskt nyttjas den av Rossö hembygdsförening för vissa evenemang.

Bostadshuset som är uppfört år 1896 är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med en gulmålad locklistpanel och vitmålade snickerier. Fönstren är ursprungliga och fönsteromfattningar samt vindskivor är profilsågade. In mot trädgården finns en glasveranda, där fönstren har fronton-överstycken med glas i!

Byggnaden står på en kvaderstensgrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel som även täcker vindskivornas ovansida.
Trädgården ligger i terrass, vilande på en mur av sten.

Ladugården ligger intill det äldre huset och är timrad. Byggnaden anses i Gods och gårdar vara tillkommen 1891. Fasaden är klädd med en äldre, omålrad panel. Ingången har en insänkt logport och upptill finns små rombformade öppningar utskurna i fasadlivet. Vid gaveln närmast boningshuset finns en utbyggnad med pulpettak.
Taket är täckta med ett äldre enkupigt lertegel.

Det finns även en äldre rödfärgad mindre bod på tomten. Runt fastigheten löper en stengärdesgård och den gamla fäkatan finns bevarad intill ladugårdens bortre gavel.

Kommentar: Rossö 3:9 utgör en av de mest välhållna bebyggelsemiljöerna från tidigt 1800-tal. Samtliga byggnader har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras för kommande generationer i dagens skick, d v s utan alltför stora ingrepp. En teknisk och antikvarisk översyn av det äldre bostadshuset samt ladugården är dock mycket angelägen.

Fotonummer: 6:24-33

Betydelsen i riksintresseområdet: 5

Bevarandegrad: 5

Kulturhistorisk bedömning: 5

4. Rossö 3:38

”Liden”

Bebyggelse på gården finns redovisad på laga karta för enskiftet över Rossö från 1827. På fastigheten finns ett boningshus, en ladugård, en bod, en gäststuga och en smedja.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus troligen uppfört kring 1880-talet. Fasaden har en bred, profilerad panel som är målad i gul färg med övriga snickerier i vitt. De flesta av fönstren är utbytta till en modernare variant, men de mindre, trekantiga fönstren på övre våningen är ursprungliga. Vindskivornas nedre del är profilsågad.

Långsidan, in mot trädgården, har en halv glasveranda på bottenvåningen och i takfallet ovanför finns en sentida taklätta.

Byggnaden står på en kvaderstensgrund och sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel och mittpå nocken finns en murad skorsten.

Ladugården har stående, rödfärgad panel och ingång med infälld logport som är svartmålad. Sadeltaket är täckt med lertegel. Det finns en liten tillbyggnad med pulpettak på en av gavlarna.

Boden är ombyggd till ett garage och har en svartmålad port. Den har rödfärgad träpanel och fönster av äldre datum samt står på uppbyggda ”stenplintar”.

Gäststugan har stående locklistpanel och fasaden är målad i samma färg som boningshuset. På långsidan mot vägen finns två dörrar målade i ljusgrön färg. Fönstren är stora och spröjsade.

Byggnaden står på en murad grund och det brutna taket är täckt med tvåkupigt lertegel och ovanpå vindskivorna ligger en rad med enkupigt lertegel.

Smedjan ligger en bit ifrån de övriga byggnaderna, på andra sidan om vägen. Den har en omålad träpanel av äldre datum. Sadeltaket är klätt med ett äldre enkupigt lertegel och mittpå finns en skorsten av trä.

Runt trädgården löper en vällagd meterhög stödmur som har en svagt konisk form i genomskärning.

Kommentar: Fastigheten är liksom de andra två på var sida viktiga delar i Lidenområdet. Ladugården, boden och smedjan är välbevarade, men övriga byggnader har blivit relativt förändrade. Stenmuren, vägens dragning samt träden på fastigheten är även de viktiga inslag i miljön.

Fotonummer: 7:4A-10A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

5. Rossö 3:6

”Liden”

På fastigheten finns ett boningshus, en ladugård, ett magasin och en bod.

Boningshuset är sannolikt uppfört under slutet av 1800-talet och är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med en bred, profilerad panel som är målad i en grå färg med vita snickerier. Samtliga fönster är av äldre typ. Mot vägen finns en frontespis och på motsatta långsida en utbyggnad i två våningar med glasveranda på bottenvåningen. På en av gavlarna finns en sekundär trappa som leder upp till andra våningen. Byggnaden står på en kvaderstensgrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Ladugården har stående, rödfärgad panel. I den infällda logporten syns de timrade väggarna. Infarten till ladugården är stenlagd. Byggnaden står på en sten grund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Magasinet består av två våningar och fasaden är klädd med en stående, rödfärgad panel. Samtliga spröjsade fönster är ursprungliga och har vita spetsiga foder (några glasrutor saknas). På en av gavlarna finns en stor, svartmålad port. Byggnaden står på en stenlagd grund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel som även täcker vindskivornas ovansida.

Boden är av senare datum än de övriga byggnaderna. Fasaden är klädd med stående, rödfärgad panel och har två enkla bräddörrar på långsidan. Pulpettaket är täckt med lertegel. Trädgården ligger delvis på en terrass uppmurad med stora, rektangulära stenar.

Kommentar: Byggnaderna är samtliga välbevarade och ladugården är av stort mycket kulturhistoriskt värde såsom en av de få timrade ladugårdarna i miljön. Även det stora magasinet är en viktig del liksom vägens dragning genom gårdstunet samt omgivande träd.

Fotonummer: 7:11A-16A.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

6. Rossö 3:86

”Liden”

På fastigheten finns ett boningshus.

Boningshuset är till sitt ursprung en enkelstuga som är tillbyggd på längden. Fasaden är klädd med en stående träpanel som är målad med gul färg och övriga snickerier är vitmålade. På en av gavlarna syns det att byggnaden är av äldre datum.

Kommentar: Byggnaden är relativt förändrad.

Foto: saknas.

Betydelsen i riksintresseområdet: 2

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

7. Rossö 1:21

”Rossängarna”

Fastigheten utgör en utflyttad mindre hemmansdel eller torp under Rossö. På fastigheten finns ett boningshus och en ladugård.

Boningshuset är sannolikt uppförd kring 1890-1900 och är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med stående locklistpanel samt är målad i gul färg med vita snickerier. Fönstren har profilsågade överstycken och mot öster är fönstren utbytta mot treluftsfönster. Byggnaden står på en hög, murad stengrund och mitt på en av långsidorna finns en ingång till källaren. Sadeltaket är täckt med ett tvåkupigt lertegel och mitt på nocken finns en murad skorsten.

Ladugården har stående, rödfärgad panel. Sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Kommentar: Byggnaderna är relativt välbevarade.

Fotonummer: 7:20A-21A

Betydelsen i riksintresseområdet: 2

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

8. Rossö 1:56

”Ekebacken”

På fastigheten finns ett boningshus, en redskapsbod och en gäststuga (troligtvis).

Boningshuset är sannolikt uppfört mellan 1890-1910 och är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden är klädd med stående, vitmålad locklistpanel och fönsteromfattningarna är profilsågade och målade med blå färg.

På baksidan finns en taklätta och på framsidan en utbyggnad i två våningar med glasveranda undertill.

Byggnaden står på en murad stengrund och sadeltaket är täckt med ett äldre enkupigt lertegel.

Redskapsboden har stående, rödfärgad träpanel och sadeltaket är täckt med lertegel.

Gäststuga (troligtvis) är under uppbyggnad.

Kommentar: Byggnaderna är relativt välbevarade.

Fotonummer: 7:17A+22A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 2

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

9. Rossö 1:86

”Rossängarna”

På fastigheten finns ett boningshus och en gäststuga.

Boningshuset är ett 1 ½-plans dubbelhus. Fasaden har stående locklistpanel och är målad med ljusblå färg med vita snickerier. Det är tillbyggt på längden och samtliga fönster är utbytta. På takfallet in mot ängarna finns en bred taklätta. Ovanför ingången mot vägen finns en liten förstukvist.

Byggnaden står på en putsad stengrund som är målad i en mellanblå nyans. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel och mittpå nocken finns en murad skorsten och längre ner på takfallet, mot vägen, finns en plåtklädd skorsten för en braskamin.

Gäststugan har vit panel och moderna fönster. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel.

Kommentar: Byggnaderna är relativt förändrade.

Fotonummer: 7:18A-19A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 2

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

Långesand och södra Rundö



Långesand och södra Rundö

Bebyggelse på Långesand finns redovisad redan på lagaskifteskartan (Tjärnö 3) och då fanns här tre bostadshus i den inre delen av området. Långesand har sedan sekelskiftet 1900 fungerat som centrum för miljön kring Rossö. Här uppfördes sjöbodarna och magasin och här låg och ligger alltjämt livsmedelsaffären. På den motsatta sidan av sundet finns bebyggelse som samspelar med

1. Rundö 1:20

På fastigheten finns en sjöbod.

Sjöboden är en liten och relativt hög och smal byggnad, klädd med slätpanel samt rödfärgad.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

2. Rundö 1:27

På fastigheten finns ett bostadshus samt en gäststuga.

Bostadshuset är ett mindre dubbelhus från omkring sekelskiftet 1900. Byggnaden ligger i souterrängläge på en åt sjösidan hög putsad stengrund som är avfärgad i grönt. Bostadshuset är klätt med locklistpanel samt vitfärgat med grå foder.

Lillstugan är uppförd i en våning och byggd i vinkel. Färgen är röd med vita foder och lister.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Rundö 1:24

På fastigheten finns ett bostadshus.

Bostadshuset är uppfört kring sekelskiftet 1900 och utgörs av ett dubbelhus, belägen på en hög stengrund. Byggnaden är till karaktären mycket snarlik den på Rundö 1:27 och klädd med vitfärgad locklistpanel. Taket är täckt med nytt enkupigt tegel. Mot norr finns en utbyggnad.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

4. Rundö 1:23

På fastigheten står ett f d sillsalteri.

Byggnaden uppfördes kring 1880 som sillsalteri och har tidigare tillhört fiskare på Rossö. Fastigheten bildades genom en avsöndring år 1897. Magasinet är uppfört i resvirke samt klätt med lockbrädor med vita fönsterbågar samt vindskivor och dörr. Taket är täckt med enkupigt tegel. Byggnaden genomgick en omfattande upprustning under mitten av 1990-talet och fungerar idag delvis som fritidsbostad.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 5

5. Rundö 1:22
”Skärudden”.

Sjöboden eller snarare vadboden är den enda bod som ligger på de små holmarna/skären mellan Rossö och Rundö. På lagasifteskarta för Rundö finns en angivelse om att en vadbod skall ha legat på grannskäret Vadbodskär.

Vadboden har stående, rödfärgad lockbrädspanel. Den står på höga staplade plintar av sten och sadeltaket är klätt med röd plåt.

På fastigheten finns en **kran** med lemmar av trä för lastning av hummersumpar

Kommentar: Boden är förhållandevis välbevarad och ett mycket viktigt blickfång i miljön kring Rossösundet. Kranen måste anses som en mycket viktig betydelsebärare av Rossöhamns tradition som centra för hummerfiske.

Fotonummer: 8:4

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 5

Kulturhistorisk bedömning: 5

6. Sjöbodar i Långesand väster om stora magasinet

”Sjöbod 1” längst i väster

Sjöbod utmed sjöbodsraden i Långesand längst ut i nordväst.

Sjöboden är panelklädd med rödfärgade stående bräder och en brun dörr. Fönstren är spröjsade. Sjöboden står på stenfot och taket är täckt med enkupigt tegel. Brygga framtill och på sidorna.

Fotonummer: 6:26-27.

Rossö 26:1
”Sjöbod 2”

Sjöboden har grönt veckat plåttak och är klätt med rödfärgad panel. Ett av takfallen är lägre. Dörrarna är vitmålade. Brygga ut mot havet.

Fotonummer: 6:28,31

Rossö27:1
"Sjöbod 3"

Sjöboden är rödfärgad med stående panel. Dörrarna är av nyare modell samt vitmålade liksom fönstren. Taket är klätt med enkupigt tegel.

Fotonummer: 6:29-30.

Rossö27:1
"Sjöbod 4"

Sjöboden är klädd med rödfärgad stående panel (nyare modell) samt nyare fönster. Den står på stenpelare av huggen sten. Taket består av svart plåttak samt eternittak. Brygga finns framtill.

Rossö1:5
"Sjöbod 5"

Sjöboden är klädd med rödfärgad stående panel och står på pelare av runda stenar. Fönstren är äldre och spröjsade. Taket är klätt med enkupigt tegel, även på vindskivorna. Brygga finns framtill.

Fotonummer: 6:34.

Rossö S 25.
"Sjöbod 6"

Sjöboden har rödfärgad stående klädsel och står på pelare av huggna stenblock. Taket består av enkupigt tegel som delvis är utbytt. Fönstren är tvådelade och av nyare stil förutom ett äldre som är spröjsat. Dörren är grönmålad.

Fotonummer: 6:35,36.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

7. Rossö S:15 TJÄ-1439.1
"Sjöbod 7 och 8"

På fastigheten finns ett sjömagasin/sillsalteri samt en f d fiskaffär samt ett garage. Byggnaderna är sammanbyggda och brukas tillsammans med Rossö 2:133.

Fiskaffären är uppförd på 1930-talet har liggande rödfärgad liggande panel och står på en cementerad grund. Fönstren är av äldre modell och spröjsade. Huset har en vit spegeldörr och ett pulpettak med vita kanter. Brygga finns ut mot havet.

Sillsalteriet är uppfört 1885 ligger på huggna stenplintar och till mindre del, i anslutningen mot fiskaffären, på betonggrund då denna del har nyttjats som kylrum för fiskaffären.

Byggnaden är klädd med stående rödfärgad träpanel med bred plank. Huset har en symmetrisk fasad med ursprungliga spröjsade fönster. Taket är klätt med enkupigt tegel. In mot vändplanen finns en inbyggd f d kiosk med pulpettak. Ett bryggdäck finns ut mot vattnet.

Kommentar: Komplexet är en av de störst magasinerna i miljön och speglar ett senare skede i fiskets och fiskhanterings utveckling på Rossö.

Garage med snedtäcka. Det har en klädsel av rödfärgad stående locklistpanel, (modernare typ). Taket består av enkupigt tegel förutom på den mindre byggnaden där det är eternittak på snedtaket. Även vindskivorna har enkupigt tegel. Huset har två små gröna portar samt spröjsade fönster.

Fotonummer: 7:36A,8:0-7.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

8.Rossö S:29, S:30 m fl

Rossö S:30

Fiskehålan

På fastigheten finns en sjöbod.

Sjöboden har stående rödfärgad panel, enkupigt tegel samt spröjsade fönster och står på stenplintar. Fastigheten har blindfönster på en av långsidorna och en brygga mot havet.

Fotonummer: 8:8-10.

På fastigheten finns en sjöbod.

Sjöboden har nyare rödfärgad klädsel med smal locklist. Står på stenblockspelare. Det finns ett äldre spröjsat fönster. Taket är av enkupigt tegel, även över vindskivorna. Huset har skorsten på tak.

Fotonummer: 8:9

På fastigheten finns en sjöbod

Sjöboden består av ett tvåvåningshus med ny rödfärgad panel. Den har vitfärgade portar ut mot havet och vit ny hängränna samt stuprör. Taket består av enkupigt tegel, ut på vindskivorna. Sjöboden är tilläggsisolerad. Huset har vindfärg på sidorna samt skorsten på taket. Brygga finns på framsidan ut mot havet.

Fotonummer: 6:9+13.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

9. Rossö 2:127+8:1+9:1

På fastigheten finns ett bostadshus samt ett mindre bostadshus (lillstuga) och ett garage.

Bostadshuset är uppfört omkring 1895 och är ett dubbelhus i en och en halv våning. Byggnaden är tillbyggd på baksidan (söder) upp till takås med förstu och trappa. Byggnaden är klädd med rödfärgad pärlspontpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel. Fönstren är modernare. Byggnaden står på en stengrund.

Lillstugan är uppförd på 1930-talet samt tillbyggd på 50- 60-talet. Byggnaden är klädd med rödfärgad locklistpanel. Hörnlistor samt övriga foder är vita. Fönstren är spröjsade. Tillbyggnaden har ett pulpettak och står på cementgrund, i övrigt stengrund.

Kommentar: Vägen gick förr mellan husen.

Fotonummer: 8:15-16.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

10. Rossö 3:15

F d kiosk, sannolikt uppförd 1940-50-tal. Försedd med pulpettak samt klädd med lockpanel samt vitmålad med gröna foder.

Fotonummer: 8:17

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

11. Rossö 2:107

På fastigheten finns ett bostadshus och en lillstuga.

Bostadshuset är uppfört 1935 och utgörs av en närmast kvadratisk (eller kubisk) funkisvilla. Byggnaden har ett svagt sluttande pulpettak som sannolikt är täckt av papp. Byggnaden är klädd med liggande fasspontpanel samt målad i vitt med gröna foder och lister. Fönstersättningen är den för funkishusen traditionella med assymetrisk placering utmed husets ena hörn. I söder finns en alkov på andra våningen.

Lillstugan är uppförd kring 1930-talet i funkisstil, nytt sadeltak liggande grå panel, gråblå knutar.

Fotonummer: 8:19-21.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

12. Rossö 2:267

Ica Rossö

På fastigheten finns en livsmedelsbutik (ICA Rossö), ett magasin/lager samt en redskapsbod.

Livsmedelsbutiken är uppförd 1947 och ersatte då handelsboden i grannhuset i sydväst. Byggnaden är uppförd i en våning på en grund av murad betonghålstén och har ett svagt sluttande valmat tak belagt med plåt. Den är klädd i locklistpanel samt målad i vitt med gröna foder och lister.

Magasinet är uppfört kring 1885 och är hopbyggt med butikshuset och är delvis klätt med stående panel. Grunden utgörs delvis av plintar av betonghålstén. Taket är täckt med korrugerad plåt.

Fotonummer: 8:22-23+28.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

13. Rossö 2:133

På fastigheten finns ett bostadshus och en redskapsbod.

Bostadshuset har tidigare fungerat som affär.

Byggnaden är till ursprunget ett dubbelhus uppfört 1885 som mellan 1900-1910 byggts till med en tredjedel av husets yta som en förlängning av den ursprungliga huskroppen. Karaktäristiskt för byggnaden är de två parställda frontespiserna åt sjön (norr). Åt söder finns en envånings bred glasveranda med spetsbågade fönster. Byggnaden är klädd med bred profilerad panel och taket är täckt av enkupigt tegel. Fönstren är bytta och ospröjsade tvåluftsfönster. En källarnedgång finns utmed långsidan i norr. Karaktäristiska snickerier finns utmed gavelspetsarna.

Redskapsboden är klädd med locklistpanel och vitmålad med tak täckt av enkupigt tegel.

Fotonummer: 8:24+26-27.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

14. Rossö 2:105

Amerikahuset

Byggnaden är uppförd 1933 och kännetecknas av en anmärkningsvärt brant och nertill utsvängt tak. Byggnaden skall ha uppförts av en hemvändare från USA som tog med sig byggnadsstilen därifrån. Byggnaden är klädd med liggande panel och är målad i vitt med gröna lister och foder. Åt öster finns en snedtäcka och framför denna finns en bred balkong, buren av det utsvängda taket. Takfallet är belagt med tvåkupigt tegel och har en T-form. Åt söder finns en mindre takkupa med ett likaledes brant takfall.

Kommentar: Byggnaden är en mycket särpräglad och karaktärsfull villa och en betydelsefull byggnad i sin miljö.

Fotonummer: 6:28-31.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 5

15. Rossö 2:268

På fastigheten finns ett bostadshus.

Bostadshuset är sannolikt ursprungligen från början av 1900-talet men ombyggt troligen i slutet på 1980-talet. Byggnaden kännetecknas av sitt brutna tak och sin sammanhängande fönsterrad ner mot sjön i nordost. Taket är täckt med tvåkupigt tegel och på en av sidan av det norra takfallet finns en släpkupas. Huset är klätt med rödfärgad stående panel. Åt sydost finns en modern stor öppen altan.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

16. Rossö 2:20

Fiskehålan

På fastigheten finns tre hus: ett bostadshus, en nybyggd gäststuga samt redskapsbod/lillstuga.

Bostadshuset är enligt uppgift uppförd som första bostadshus på Långesand och troligen kring 1870-80-talen. Byggnaden är ett dubbelhus i en och en halv våning och klätt med stående fasspontpanel. Huset karaktäriseras idag av de två sentida taklyften åt nordost. Huset är breddat i form av en snedtäcka åt motsatta sidan. Taket är täckt med tvåkupigt betongtegel. Grunden är uppförd av huggen granit.

Gäststugan är nyuppförd och klädd med rödfärgad pärlspontpanel. Fönstren är spröjsade och taket täckt med tvåkupigt tegel. Byggnaden står på en betonggrund.

Lillstugan är klädd med rödfärgad locklistpanel med vita knutbrädor.

Fotonummer: 8: 33-35.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

17. Rossö 2:39

Gamla telegrafan

På fastigheten finns ett bostadshus, en mindre uthusbyggnad samt garage.

Bostadshuset är ett dubbelhus, sannolikt från 1910-20-talet. Huset karaktäriseras idag av den vida tillbyggnaden i form av en snedtäcka mot nordost. Byggnaden är klädd med locklistpanel

samt målad i gul kulör med vita hörnbrädor. Åt baksidan finns en utbyggnad i två fulla våningar med tak i form av en snedtäcka som ansluter till ursprungsdelen. Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster.

Foto: 8:36, 9:11.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

18. Rossö 2:43

På fastigheten finns ett bostadshus samt ett garage/förråd.

Bostadshuset är ett dubbelhus från sekelskiftet 1900 och uppfört i 1 ½ våning. Byggnaden är klädd med stående fasspåtpanel. Färgsättningen är ljus grön med mörkgröna knutar och foder. Fönsteröverstyckena har lövsågerier. Fönstren är nya men av traditionell typ med spröjs. Taket är belagt med svarta betongpannor. En förstukvist är utbyggd åt sydväst.

Garaget/förrådet är klätt med locklistpanel samt rödfärgad. Byggnaden är delvis uppförd på betonghålstensfundament. Taket är belagt med svart betongtegel.

Fotonummer: 9:4-6.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 4

19. Rossö 2:101

Skogsmanbacken

På fastigheten finns ett bostadshus samt ett förråd.

Bostadshuset, som tidigare fungerat som postkontor, är ett dubbelhus av trefrontstyp, dvs en kvadratisk byggnad med tre gavelsidor och en långsida. Byggnadstypen är inte vanligt förekommande på Rossö men relativt vanlig i norra Bohuslän från tiden kring sekelskiftet 1900. Byggnaden har tidigare stått på Kroken (se nedan). Byggnaden är klädd med pärlspontpanel samt avfärgad med vitt med gröna snickerier, lister och foder. Grunden är av kvadersten. Byggnaden utmärker sig förutom genom hustypen även av rikt utsirade överstyckena med tandsnitt. Fönstren är korsformade och ursprungliga. Åt sydväst finns en mindre glasveranda.

Fotonummer: 9:7-8 +10.

Betydelsen i riksintressemiljön: 5
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 4

20. Rossö 1:45

Fiskehålan

På fastigheten finns tre hus: bostadshus, gäststuga samt redskapsbod/lillstuga.

Bostadshuset är sannolikt uppfört kring sekelskiftet 1900. Byggnaden är ett dubbelhus i en och en halv våning och idag omklädd med ny locklistpanel. Mot vägen finns ett frambyggt mittparti och utmed takfallet åt sjön finns två sentida taklyft. Taket är täckt med tvåkupigt betongtegel. Grunden är uppförd av huggen granit. Åt baksidan i nordöst finns en modern öppen altanutbyggnad. Fönstren är såväl spröjsade som ospröjsade två och treluftsfönster. Huset var till huvuddelen vitmålat vid inventeringstillfället

Fotonummer: 9:0-3.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

22. Rossö 2:22

Kasen

På fastigheten finns ett bostadshus och två bodar.

Bostadshuset är ett dubbelhus, sannolikt från tiden 1870-1890. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt målad i Rossöfärg. Grunden är av huggen sten och relativt hög i slutningen åt sydost. Taket är belagt med enkupigt tegel och vindskivorna är rikt figursågade. Fönstren är av äldre modell med tredelade fönsterluffer. Glasveranda finns åt nordväst med valmat papptäckt tak.

Boden närmast bostadshuset har ett pulpettak belagt med enkupigt tegel. Väggarna är klädda med faluröd stående panel.

Boden längst i nordväst har ett sadeltak belagt med enkupigt tegel. Byggnaden står på en stengrund och är klädd med faluröd stående panel.

Kommentar: Bebyggelsen på fastigheten är relativt välbevarad. Trädvegetationen på tomten är betydelsefull. En terrass av huggen granit finns utmed i slänt mot boden i nordväst.

Fotonummer: 9: 12-16.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

23. Rossö 2:231

Strandli

På fastigheten finns ett bostadshus invid vägen samt ett brygghus och längre in på tomten ett brygghus samt en sjöbod/matbod.

Bostadshuset, som är ett litet dubbelhus, är sannolikt uppfört under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Byggnaden är ombyggd under 1930-talet och möjligen kan det ha varit då som huset fick sitt brutna tak. Huset är uppfört i sågat timmer och klädd med locklistpanel. Färgsättningen är ljusgrön fasad med mörkare grönt i foder och hörnlistor. Taket är belagt med tvåkupigt tegel.

Brygghuset är uppfört som en mindre kopia av det stora huset och såväl vad gäller takform och takmaterial som panel och färgsättning av fasaden.

Sjøboden är klädd med stående panel samt rödfärgad. Fönsterfodren är vitmålade. Sadeltaket är belagt med plåt.

Kommentar: Välbevarad miljö från 1900-talets första decennier.

Fotonummer: 6: 17-20.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

24. Rossö 2:18

På fastigheten finns ett bostadshus, ett modernt fritidshus samt en mindre sjöbod.

Bostadshuset, som sannolikt är uppfört under 1940-60-talet, är uppfört i en och en halv våning med valmat tak. Fasaden är klädd med murad kalksandstentegel. Taket är valmat med taklyft utmed samtliga takfall.

Fritidshuset är sannolikt uppfört mellan 1960-80-talet och har en helt modern prägel.

Kommentar: Byggnaderna avviker avsevärt från övrig bebyggelse på Rossö.

Fotonummer: 9:21+25

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad:

Kulturhistorisk bedömning: 3

25. Rossö 2:17

Örefjälliden

På fastigheten finns ett bostadshus samt ett brygghus.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning. Byggnaden är sannolikt tillkommen under slutet av 1800-talet. Byggnaden är klädd med locklistpanel på alla sidor utom en gavel som är klädd med liggande fasspântpanel. Fasaden är målad i Rossöfärg. Grunden är av kvadersten. Fönstren är tvåluftsfönster med tre rutor i var luft och fodren samt dess överstycken är rikt figursågade / profilerade. Taket är belagt med enkupiga betongpannor. En sen förstutillbyggnad finns åt norr.

Brygghuset är sannolikt från 1940-60-talet och byggt på betongplintar. Huset är klätt med locklistpanel samt färgat i Rossöfärg. Taket har ett förhållandevis litet taksprång och är belagt med enkupigt tegel.

Fotonummer: 9:26-28.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 4

26. Rossö 2:260

Knatten

På tomten finns ett mindre bostadshus, en ved- och redskapsbod samt ett avträde.


Bostadshuset är en enkelstuga i en och en halv våning med utbyggnad i hela husets höjd åt norr. Byggnaden är sannolikt uppförd kring sekelskiftet 1900. Huset är klätt med locklistpanel samt rödfärgat. Hörnlistor och foder är vitmålade. Fönstren är sentida. Taket är ett sadeltak belagt med tvåkupigt tegel.

Ved-/redskapsbod: liksom avträdet är klädda med äldre rödfärgad locklistpanel med vitmålade foder och dörrar. Taken är belagda med korrugerade asbestcementskivor.

Fotonummer: 6: 29-31.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 3

Höjden

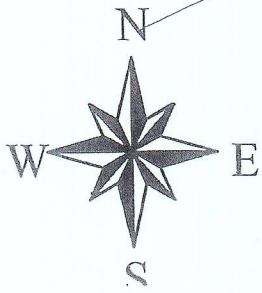

Höjden

Bebyggelsen utmed Höjdenvägen är varierad i ålder med såväl äldre som yngre byggnader. Området är ömsom glest och ömsom tätt bebyggt. I backens slut ligger f d pensionatet Höjden.

1. Rossö 2:32

"Kasen"

På tomten finns ett bostadshus, ett brygghus, en gäststuga samt en bodlänga. Bostadshuset ligger utmed vägen mot Långesand och övriga byggnader är formerade runt en mindre gård.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning uppfört kring år 1900. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt målad i vitt med gröna foder och lister. Karaktäristisk är det breda taklyftet åt vägen som är en högst påtaglig sentida förändring. Taket är belagt med tvåkupigt tegel och grunden är av kvadersten. Vindskivorna är äldre och profilerade. Åt väster finns en verandautbyggnad med rikliga snickerier i dess bröstning.

Gäststugan har ett brutet, högrest tak belagt med röd korrugerad plåt. Byggnaden är sannolikt påbyggd med full våningshöjd under första hälften av 1900-talet. Byggnaden är sammanbyggd med en lägre rödfärgad bod. Byggnaden står på en stengrund.

Gäststuga två har ett sadeltak vilket även det är täckt med röd plåt. Byggnaden är klädd med pärlspåntpanel. Byggnaden har en spegeldörr samt ett spröjsat fönster. I vinkel med denna byggnad finns en länga som tidigare haft en locklistpanel. Byggnaden har ett äldre spröjsat fönster. Taket är ett brutet tak belagt med tvåkupigt tegel. På taket finns en mindre skorsten.

Redskapsbod/magasin i två våningar med pulpettak. Byggnaden är klädd med locklistpanel. Fönstren är spröjsade liggande fönster.

Fotonummer: 9:33-37.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

2. Rossö 2:274

Kasen

På tomten finns ett bostadshus.

Fastigheten ligger i backen upp mot Höjden utan egentlig inramande vegetation och med en flack grässlänt ner mot vägen ut mot Långesand.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning. Byggnaden är klädd med locklistpanel och är utvändigt vitmålad. Byggnaden står på en stengrund och taket är täckt av enkupigt tegel. Fönstren är moderna men med traditionell utformning av typ tvåluftsfönster med tre rutor i var luft. Åt backen i söder finns en utbyggd stor glasveranda med ett flackt valmat plåtbelagt tak.

Fotonummer: 10:0A-1A
Betydelsen i riksintressemiljön: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Rossö 2:275

På fastigheten finns ett mindre fritidshus.

Byggnaden, som är en enkelstuga och sannolikt uppförd kring sekelskiftet 1900, är rödfärgad med vita knutar och taket belagt med enkupigt tegel. En veranda är tillbyggd i sen tid.

Fotonummer: 10: 1-3.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

4. Rossö 2:112

På fastigheten finns ett bostadshus samt en uthuslänga/garage samt en byssja.

Bostadshuset är uppfört 1895 och är ett dubbelhus i en och en halv våning. Byggnaden är klädd med liggande fasspånpanel samt målat i vitt med ljusblå foder. Grunden är av kvadersten och huset är försett med källare. Fönstren är bytta under mitten av 1900-talet och placerade enligt funktionalismens tradition invid byggnadens hörn. Taket är belagt med betongpannor och mot norr finns en relativt smal frontespis. Åt söder finns ett frambyggt mittparti med sadeltak vilket tillkom på 1960-talet. Denna del är klädd med locklistpanel.

Uthuslängan är tillkommen samtidigt med bostadshuset och fungerade ursprungligen även som sommarkök. I dag fungerar den i huvudsak som garage. Byggnaden är rödfärgad med vita dörrar och taket är belagt med enkupigt tegel.

Fotonummer: 10: 6A-8A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

5. Rossö 2:240

Kasen

På tomten finns ett bostadshus samt en redskapsbod och en gäststuga.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning uppfört 1865. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i gult med vita hörnlister i fönster och foder. Taket är belagt med tvåkupigt tegel och en taklätta finns åt öster. Husets fönster är småspröjsade tvåluftsfönster. En förstutillbyggnad finns på husets västsida. Åt motsatt håll finns en löst ansluten byggnadskropp (gäststugan) som tillkom under mitten av 1980-talet och som förbinds med ursprungshuset med en glasad gång. Delar av originalpanelen finns kvar vid förstutillbyggnaden och originalytterdörren med överljusfönster finns kvar inne mellan förstu och ursprungshus.

Gäststugan har ett flackt sadeltak.

Redskapsboden är rödfärgad och fönster av modernare typ.

Kommentar: Det ursprungliga bostadshuset ger med sin övergripande karaktär en insikt om dess ålder. De sentida tillbyggnaderna har dock påtagligt förändrat huset.

Fotonummer: 10: 2A-4A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

6. Rossö 2:106

På fastigheten finns tre bostadshus.

Bostadshuset närmast vägen är ett dubbelhus, troligen från omkring sekelskiftet 1900. Byggnaden är klädd med liggande fasspontpanel målat i vitt med gröna foder och lister. På västra långsidan är området ovan fönster och takfot med locklistpanel. Grunden är en huggen granitgrund. Taket i ursprungsdelen är klädd med tegel. Utmed gaveln åt söder finns en envåningsutbyggnad för förstu med altan över. Åt Höjdenvägen har huset en stor utbyggnad, troligen från 1960-talet, i en fåning med flackt sadeltak.

Mindre bostadshus/gäststuga på enkel bredd, att döma av den nationalromantiska prägel troligen uppfört under 1900-talets första decennier. Byggnaden står på en hög rösad stengrund. Den är klädd med rödfärgad träpanel. Fönstren är småspröjsade med figursågade foder. Taket är täckt med enkupigt tegel. Välbevarad grön spegeldörr av nationalromantisk typ med glas upptill.

Äldre dubbelhus, troligen från omkring 1860-70-talet. Byggnaden är klädd med locklistpanel som är avdelad i gavelröstet samt rödfärgad med vita foder och lister. Fönstren är spröjsade. Byggnaden är sammanbyggd med ett skjul åt väster.

Fotonummer: 10:17A-21A

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

7. Rossö 2:41

På fastigheten finns ett bostadshus, en uthuslänga samt en gäststuga av senare datum.

Bostadshuset är ett dubbelhus i en och en halv våning. Byggnaden är sannolikt uppförd under 1910-1920-talet och har karaktär av egnahem från denna tid. Huset står på en stengrund. Fasaden är klädd med ockrafärgad locklistpanel, Taket är förhållande till övriga hus på Rossö mycket brant och belagt med betongtegel. Byggnaden renoverades på 1940-talet och byggdes då till i form av en snedtäcka på västsidan.

Fotonummer: 10:12A-13A.

Betydelsen i riksintresseområdet: 2

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 3

8. Rossö 2:104

På tomten finns ett bostadshus samt en redskapsbod.

Bostadshuset uppfördes som pensionat 1933 och fungerade som annex till pensionatet på fastigheten Rossö 2:100 när detta stod klart 1947. Byggnaden är ett stort hus i en och en halv våning med låg vind samt källare belägen på stengrund. Taket är brutet och täckt med tvåkupigt tegel. Fasaden är klädd med locklistpanel samt avfärgat i vitt med blå hörnlistor. Åt nordväst finns en tillbyggnad i en våning i form av en flack snedtäcka. Fönstren är från olika skeden. Tidigare har en glasveranda funnits ut mot gatan i sydost.

Redskapsboden har samma klädsel och färgsättning som bostadshuset.

Kommentar: Byggnaden är relativt välbevarad från byggnadstiden.

Fotonummer: 6: 14A-16A.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

9. Rossö 2:121

Höjden – f d pensionat.

På fastigheten finns ett f d pensionat, en uthuslänga med sammanbyggt avtråde samt en friggebod.

F d pensionatet är idag bostad men präglas i formen av ett pensionat från 1940-talet. Byggnaden är uppförd 1947 i två fulla våningar. Byggnaden har källare under den ursprungliga huskroppen medan tillbyggnaden bärs av betongplintar. Åt söder finns en envåningstillbyggnad med platt tak som fungerar som altan på andra våningen. Denna tillbyggnad är sannolikt uppförd som matsalsdel för pensionatet. Invid denna och mitt på sydfasaden står en tvåvåningsutbyggnad som kan knytas till hallen. I gaveln i norr finns en envåningstillbyggnad med snedtak. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt färgad ockragul med vita hörnlistor, våningsband och foder.

Söder om pensionatet finns ett mindre hus av typ friggebod med förstukvist, äldre spröjsat fönster och stengrund. Fasaden är klädd med locklistpanel samt målad i gult med vita snickerier.

I sydväst finns en mindre uthuslänga med avtråde och förråd. Taket är ett pulpettak i två nivåer. Fönstren är liggande överljusfönster över vardera dörren.

Kommentar: Byggnaden kan knytas till Rossö som turist-och rekreationsmiljö. Byggnadens karaktär speglar funktionalismen i dess enklare form.

Fotonummer: 10: 9A-11A.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3


Sörbo/ Kroken



200

0

200 Meters

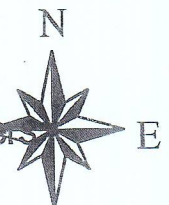

Sörbo/Kroken

Ett fåtal äldre byggnader, gårdar såväl som egnahem, ligger inom området. Området var bebyggt med ett antal byggnader geografiskt väl samlade redan vid laga skiftet 1827. Området idag är glest bebyggt i en vid gip i landskapet omgiven av berg i öster och väster

1. Rossö 2:90

På fastigheten finns ett bostadshus. Byggnaden utgörs av ett mindre trefrontshus med en senare tillbyggnad åt väster. Byggnaden är klädd med stående spontad panel samt målad i vitt med gröna snickerier.

Betydelsen i riksintressemiljön: 3

Bevarandegrad: 2

Kulturhistorisk bedömning: 3

2. Rossö 2:76

Uppegård

Fastigheten är bebyggd med ett större och ett mindre bostadshus samt en bod.

Det större bostadshuset är ett dubbelhus uppfört 1902-04. Byggnaden är försedd med frontespis åt norr och ett taklyft åt norr. Frontespisen har dekorativa hanbjälkar enligt sekelskiftestyp. Fönsterfodren är profilsågade. Fönstren är moderna och utan mittpost. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i vitt med gröna foder och lister. Taket är belagt med tvåkupigt tegel.

Det mindre bostadshuset är klätt med fjällpanel nederst samt stående slät panel i gavelfälten. Byggnaden är rödfärgad med vita fönstersnickerier. En tillbyggnad i en våning åt norr.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

3. Rossö 2:49

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus samt en ladugård.

Bostadshuset är uppfört mellan 1870-80 och utgör ett tämligen stort hus med förmodad sexdelad planlösning. Åt norr finns en frontespis med dekorativa hanbjälkar enligt sekelskiftestyp utmed det södra takfallet finns två takkupor. Husets fönster är äldre och sexdelade med tre rutor i var luft. Taket är av korrugerad plåt som enligt uppgift skall var från ursprunget. På nocken finns två skorstenar. En förstukvist finns åt söder med svarvade stöttor. Huset är sannolikt uppfört enligt typritningar såsom ett av de första på Rossö.

Ladugården är uppförd med fähusdel i rött tegel medan resterande delar är klädda i slätpanel. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

4. Rossö 2:37

Kroken

På platsen stod tidigare trefrontshuset som flyttades till dagens fastighet vid Långesand (Rossö 2:101). Byggnaden är i likhet med föregångaren på platsen; posthuset; ett trefrontshus med tre likformiga sidor exponerade åt dalgången nedanför. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i vitt. Snickerier i form av taktassar samt en bröstningslist finns. Fönstren har ursprungligen varit av typen korsformade men idag är vissa utbytta mot ospröjsade trelufts-fönster.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

5. Rossö 2:129

På fastigheten finns ett bostadshus samt garage och bod.

Byggnaden är ett egnahem från 1910-20-talet. Den har ett brant brutet tak täckt av tvåkupigt tegel. Huset är klätt med locklistpanel samt avfärgat i ljusgrönt med mörkgröna foder och vita bågar. Åt öster finns ett taklyft. Byggnaden står på en grund av huggen granit.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

6. Rossö 2:131

På fastigheten finns ett större och ett mindre bostadshus samt en ladugård.

Bostadshuset är ett större dubbelhus uppfört kring sekelskiftet 1900. Byggnaden har som sina främsta kännetecken fina lövsågerier utmed gavelspetsarna samt en mycket artikulerad glasveranda på den västra långsidan. Fönstren är korsformade. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt vitmålad. Åt slänten i öster finns en i sin tid upptagen frontespis.

Den mindre bostaden utgörs av en långsmal byggnad på enkel bredd klädd med locklistpanel samt rödfärgad med vita lister och vindskivor.


Ladugården är klädd med slät träpanel. Åt öster finns en infälld logport. Den södra delen har i sin tid inretts för boende och fått moderna fönster.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

Myren

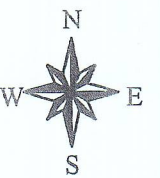

Myren

Myren, beläget söder om stora vägen och bergen i söder, består dels av en äldre gård, ett fåtal mindre hemmansdelar och egnahem. Myren förtätades under 1970-och 80-talet. På myren finns idag Rossös enda bostadslägenheter.

1. Rossö 3:46

På fastigheten finns ett bostadshus samt en ladugård/förråd.

Bostadshuset är troligen uppfört kring år 1900. Byggnaden står på en grund av huggen granit. Byggnaden är klädd med vitmålad locklistpanel med olivgröna foder samt bruna bågar. Fönsteröverstyckena är av konsoltyp. Taket är täckt med betongtegel. Åt nordväst finns ett i sen tid tillbyggt taklyft. Åt motsatta sidan finns en utbyggd glasad förstu.

Ladugården/förrådet är klätt med omålade brädor och taket är av korrugerat plåt.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

2. Rossö 3:48

På fastigheten finns ett bostadshus, en bod samt en lillstuga.

Bostadshuset är uppfört kring 1930-40 och utgörs av ett mindre hus i två fulla våningar med sadeltak. Fasaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i gult med gröna foder och lister. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. En utbyggnad finns på långsidan åt nordost i huset fulla höjd och åt nordost finns en senare tillbyggnad i en våning.

Boden är klädd med masonit samt avfärgad i bostadshusets färgsättning. Taket är ett sadeltak täckt med takpapp.

Lillstugan är en liten sportstuga från 1940-60-talet med tidstypisk karaktär. Taket är ett sadeltak täckt med korrugerad masonit. Fasaden är klädd med locklistpanel samt rödfärgad med vita foder och lister.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 3

3. Rossö 3:29

Fastigheten är bebyggd med bostadshus samt lillstuga.

Bostadshuset är troligen uppfört kring 1910-20-talet och är klätt med lockpanel samt avfärgad i gul oljefärg med vita foder. Byggnaden är ett s k trefrontshus, med tre identiska sidor. Den fjärde sidan har ett utbyggt mittparti med en vackert spröjsad glasveranda. Fönstren på nedervåningen är korsformade och på övervåningen är fönstren motsvarande men med tre lufter i bredd. Åt söder finns en mindre balkong.

Lillstugan är klädd med locklist på masonit samt avfärgad i rött med vita lister, foder och dörrar.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

4. Rossö 1:77

På fastigheten finns ett nytt bostadshus, ett äldre bostadshus, en gäststuga samt ytterligare byggnader.

Det nya bostadshuset är uppfört i en och en halv våning med brutet tak.

Det äldre bostadshuset är troligen uppfört under 1930-talet och har en grund av mönstergjuten betonghålstén. Fönstren är två- och treluftsfönster med enkel spröjs i övre delen. Det branta brutna taket, vars nedre del svagt utsvängt, är belagt med tvåkupigt tegel.

Gäststugan, som troligen är uppförd under 1940-60-talet står på en gjuten betonggrund. Fasaden är klädd med locklistpanel samt rödfärgad med vita foder och lister.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3

Bevarandegrad: 4 (äldre bostadshuset)

Kulturhistorisk bedömning: 3

5. Rossö 1:72

Betel

Fastigheten är bebyggd med en f d frikyrka från 1924.

Byggnaden är klädd med falurödfärgsmålade locklistpaneler. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Mycket av byggnadens kännetecken från tiden som frikyrka finns bevarade, främst i form av rundbågefönstren utmed långsidan. Mitt på gaveln i sydväst har tidigare funnits en ingång direkt in i gudstjänstrummet som numera är igensatt.

I slutet av 1980-talet tillbyggdes byggnaden åt nordost och en ny förstu är under uppförande på långsidan åt sydöst.

Kommentar: Byggnaden är ett dokument över frikyrkorörelsen och dess karaktäristiska kännetecken bör bevaras.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

6. Rossö 1:29

Fastigheten utgör ett av hemmansdelarna på Rossö Innergård och de omgivande tomterna kring Myren är till stor del avstyckade från denna tomt. Fastigheten är bebyggd med bostadshus, ladugård samt en bod.

Bostadshuset är ett dubbelhus troligen uppfört kring 1800-talets mitt. Åt nordväst är huset tillbyggt med ett frambyggt mittparti med förstu samt trapphus. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgat i vitt med gröna foder och lister. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster. Taket är belagt med tvåkupigt tegel.

Ladugården är brädklädd samt falurödfärgad. Fåhusdelen är uppförd i huggen granit i en våning. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Kommentar: Gårdsmiljön är mycket välbevarad.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

7. Rossö 1:54

På fastigheten finns ett bostadshus samt en bodlänga.

Bostadshuset, som enligt uppgift skall vara uppfört av en fiskeskeppare, är sannolikt uppfört mellan 1870-1890-talet. Huset är ett dubbelhus klätt med locklistpanel samt avfärgat i vitt med gröna foder. Huset står på en huggen granitgrund.

Bodlängan som vetter mot en modern tomt är klädd med delvis locklistpanel och delvis masonit samt avfärgad i falurödfärg. Huset står på stenplintar

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

8. Rossö 1:92

På fastigheten finns ett bostadshus samt en bod.

Bostadshuset är sannolikt uppfört under decennierna efter sekelskiftet 1900 och är ett dubbelhus uppfört på en grund av huggen granit.

Byggnaden är klädd med locklistpanel samt vitmålad med gröna lister och foder. Fönstren är karaktäristiskt spröjsade med två rutor i var fönsterluft. Grunden är en hög granitgrund. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Boden har ett brant pulpettak och är klädd med faluröd träpanel.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4

Bevarandegrad: 3

Kulturhistorisk bedömning: 4

9. Rossö 1:48

På fastigheten finns ett bostadshus/villa.

Byggnaden är troligen uppförd under 1940-talet och är en funktionsinspirerad villa med kvadratisk plan och kuverttak. Huset är spritputsad samt avfärgat i gul färg. Taket är belagt med tvåkupigt tegel.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3
Bevarandegrad: 4
Kulturhistorisk bedömning: 3

10. Rossö 3:3

Ekhogen

På fastigheten finns två bostadshus samt ladugård lider m. m.

Gården utgör en av hemmansdelarna i Rossö innergård och utgör en av de mer komplexa gårdsmiljöerna inom inventeringsområdet.

Det större bostadshuset är ett dubbelhus med en bred som antyder ett byggår från decennierna kring 1850. Byggnaden är klädd med locklistpanel samt avfärgad i vitt med ljusblå foder och lister. Fönstren är av två- och treluftstyp utan spröjs och insatta under 1900-talets mitt. Grunden är av huggen granit. Taket är täckt av tvåkupigt tegel.

Det mindre bostadshuset är ett enkelhus. Byggnaden är sannolikt uppförd decennierna före sekelskiftet 1900. Byggnaden är klädd med faluröd locklistpanel och taket är täckt av tvåkupigt tegel.

Ladugården är uppförd i vinkel med fähusdelen i huggen granit medan övriga delar är klädda med slät panel samt falurödfärgade. Taket är belagt med korrugerad plåt.

Garage/lider är klätt med locklistpanel samt falurödfärgat. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Betydelsen i riksintresseområdet: 4
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 4

11. Rossö 1:4 + 3:4.

Siggarna

Fastigheten är en av hemmansdelarna på Rossö och är bebyggd med bostadshus, ladugård samt lider/garage.

Bostadshuset är troligen uppfört under mitten av 1800-talet. Huset är klätt med locklistpanel samt avfärgad med gul oljefärg samt vita lister och foder.. Taket är täckt med betongtegel. En taklätta finns åt norr. Taket är täckt av betongpannor.

En lillstuga samt en bod är klädda med faluröd locklistpanel och vita foder samt har tak täckt med betongtegel.

Ladugården liksom lider och garage är klädda med slät faluröd panel och taken är klädda med korrugerad plåt.

Betydelsen i riksintresseområdet: 3
Bevarandegrad: 3
Kulturhistorisk bedömning: 3

12. Solbacken 1:1

På fastigheten finns ett bostadshus.

Byggnaden är ett större bostadshus från omkring 1910-talet. Huset har ett karaktäristiskt brutet brant tak som är svagt utsvängt nertill. Huset är försett med taklyft åt norr samt ett utbyggt mittparti åt söder. Huset är försett med korsformade fönster i nedervåningen.

Betydelsen i riksintressemiljön: 4

Bevarandegrad: 4

Kulturhistorisk bedömning: 4

Litteratur:

Tryckta Källor:

Bohuslän Bygd och folk. Uddevalla 1954.

Bohuslän. Svenska Gods och gårdar. Uddevalla 1943

Ortsnamnen i Göteborgs och Bohuslän, Vette härad.
Lund 1958

Westerlind, A-M: Kustorter i Göteborgs och Bohuslän, Strömstad kommun. Byggforskningsrådet/ Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Otryckta källor, arkiv:

Kulturmiljöer i Strömstad. Översiktligt kulturhistoriskt underlag för Strömstad kommun. Bohusläns museum 1996.

Lantmäteriets arkiv: Äldre lantmäterikartor över hemmanen Långö, Rundö samt Rossö, Tjärnö socken